




05/2000 - 08/2014

## FORD TRANSIT 2000

Cat. No. **E/027**

**E20**

E20 55R-01 1091

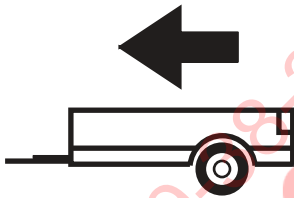

2800kg



112kg

**D** = 15,33kN

**D (kN) =**



MAX kg

x

MAX kg


x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg

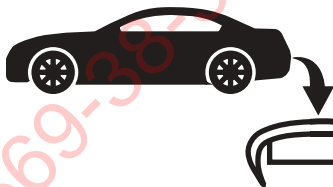


IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

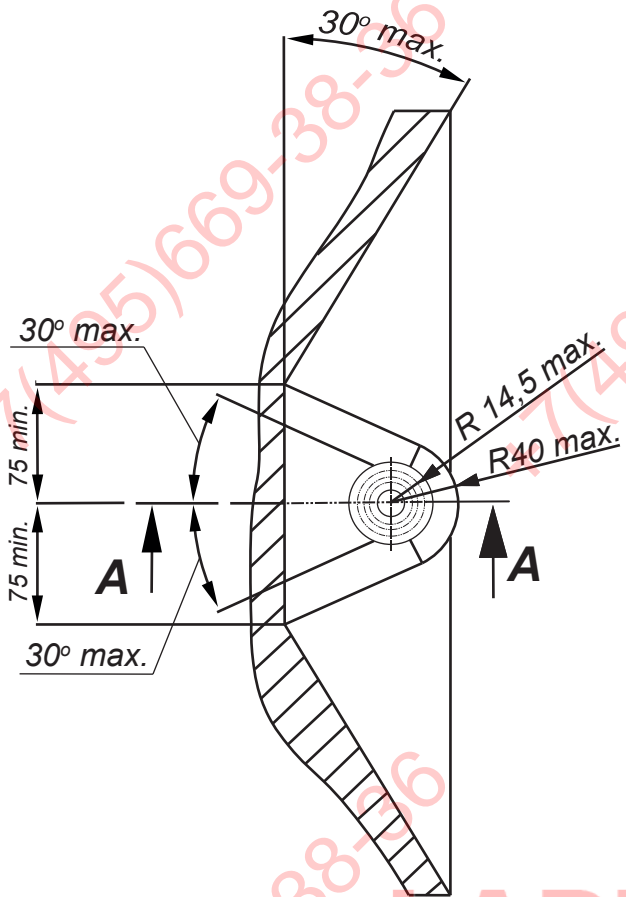

**PRZEKRÓJ A-A**

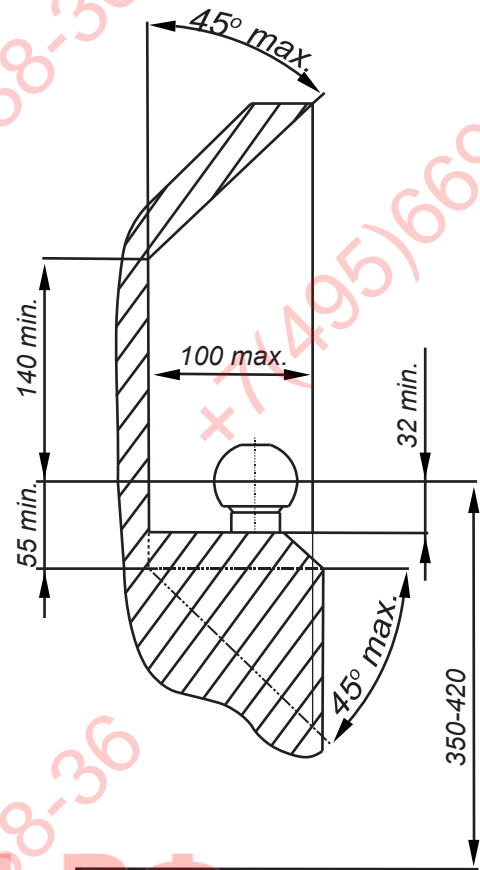

**PL** Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

**F** L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b abzuhalten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



Šruba M12x90-8.8 ; Bolt  
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M16 ; Nut  
 Podkl. spręż. 16,3 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. 17 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Šruba M12x90-8.8 ; Bolt  
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Šruba M12x40-8.8 ; Bolt

Šruba M12x40-8.8 ; Bolt  
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer






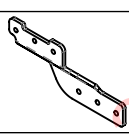






Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

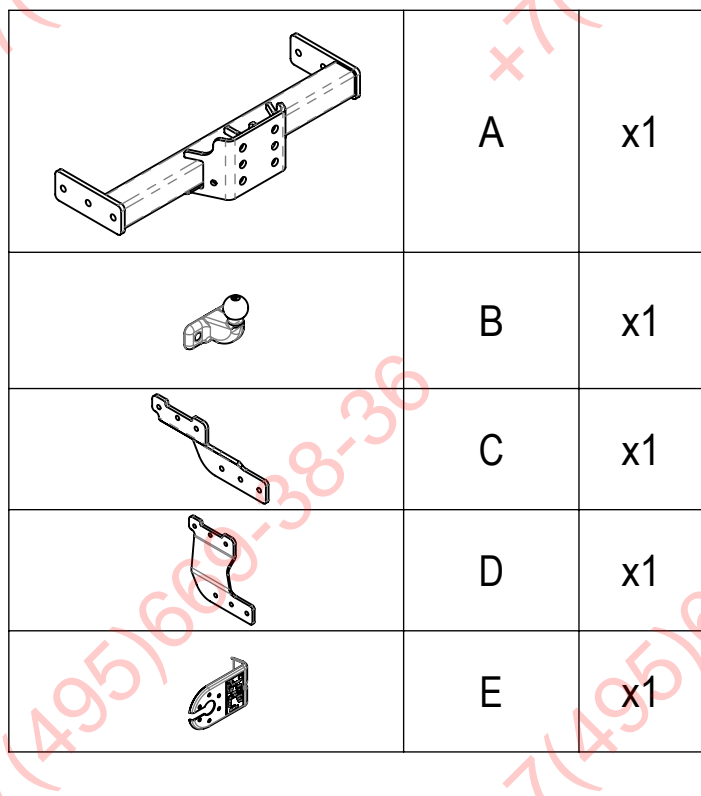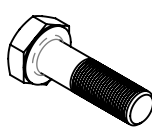Šruba M12x40-8.8 ; Bolt

Šruba M12x40-8.8 ; Bolt  
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Šruba M16x45-8.8 ; Bolt

Nakrętka M10 ; Nut  
 Podkl. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
 Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer  
 Šruba M10x25-8.8 ; Bolt

	A	x1		M16x45	2	
					M12x90	6
					M12x40	6
					M10x25	1
	B	x1		M16	2	
				M12	10	
				M10	1	
	C	x1		Ø36xØ13x3	6	
					Ø30xØ10,5x3	1
	D	x1		17	2	
				13	12	
	E	x1		16,3	2	
				12,2	12	
				10,2	1	

Śruba M12x90-8.8 ; Bolt  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. Ø36xØ13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M16 ; Nut  
Podkl. spręż. 16,3 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 17 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x90-8.8 ; Bolt  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. Ø36xØ13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer


Nakrętka M12 ; Nut  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M16x45-8.8 ; Bolt

Nakrętka M10 ; Nut  
Podkl. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. Ø30xØ10,5x 3 ; Plain Washer  
Śruba M10x25-8.8 ; Bolt

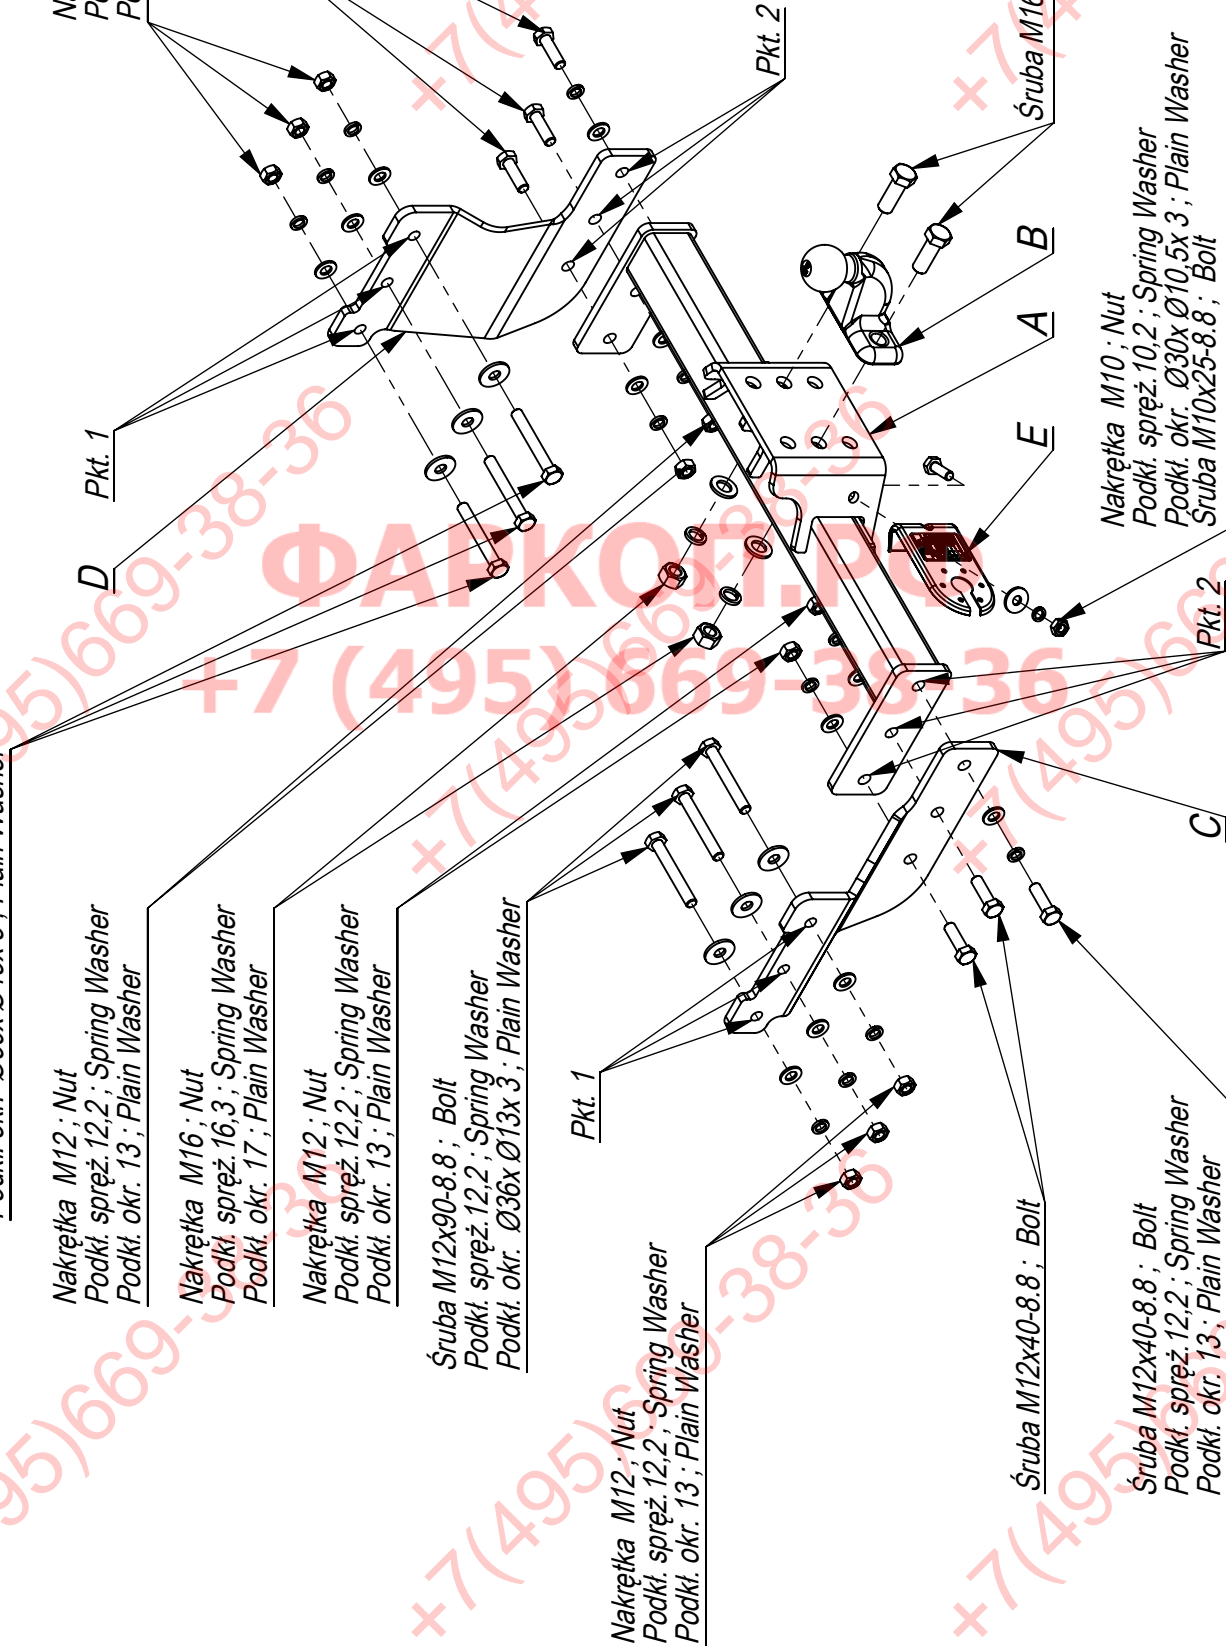

- Elementy haka C i D przykręcić do podłużnic poprzez technologiczne otwory mocujące zderzak śrubami M12x90 8.8 (pkt 1).
- Do elementów C i D przykręcić belkę haka A śrubami M12x40 8.8 (pkt 2).
- Przykręcić kulę haka śrubami M16x45 8.8
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak w tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.





- Screw the elements C and D to the metal clamps, through the technological bumper tting holes, with bolts M12x90 8.8 (point 1).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 2).
- Fix the ball with bolts M16x45 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.



- Serrer les éléments du crochet d'attelage C et D aux longerons à travers les trous technologiques xant le pare-chocs avec les boulons M12x90 8.8 (point1).
- Visser les éléments C et D à la poutre du crochet d'attelage A avec les boulons M12x408.8 (point 2).
- Visser le crochet d'attelage par les boulons M16x45 8.8.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.

- Die Tragteile C und D an die Längsträgern anschrauben und durch die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen mit den Schrauben M12x90 8. (Punkt 1) anschrauben.
- An die Tragteile C und D den Querbalken A mir den Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 2) anschrauben.
- Die Anhängerkupplung mit den Schrauben M16x45 8.8 anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Insertar los elementos C y D en los largueros atornillando ligeramente los tornillos M12x90 (punto 1)
- Apretar la barra del gancho A com tornillos M12x40 (punto 2).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola del gancho con tornillos M16x45.
- Conectar la instalación eléctrica.



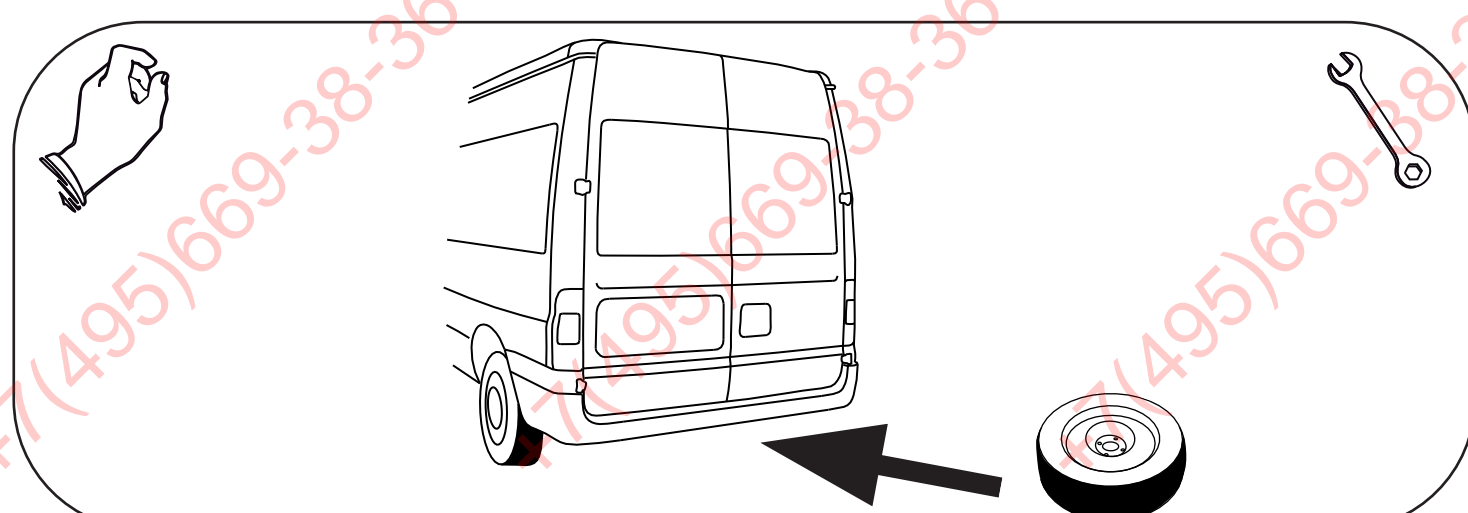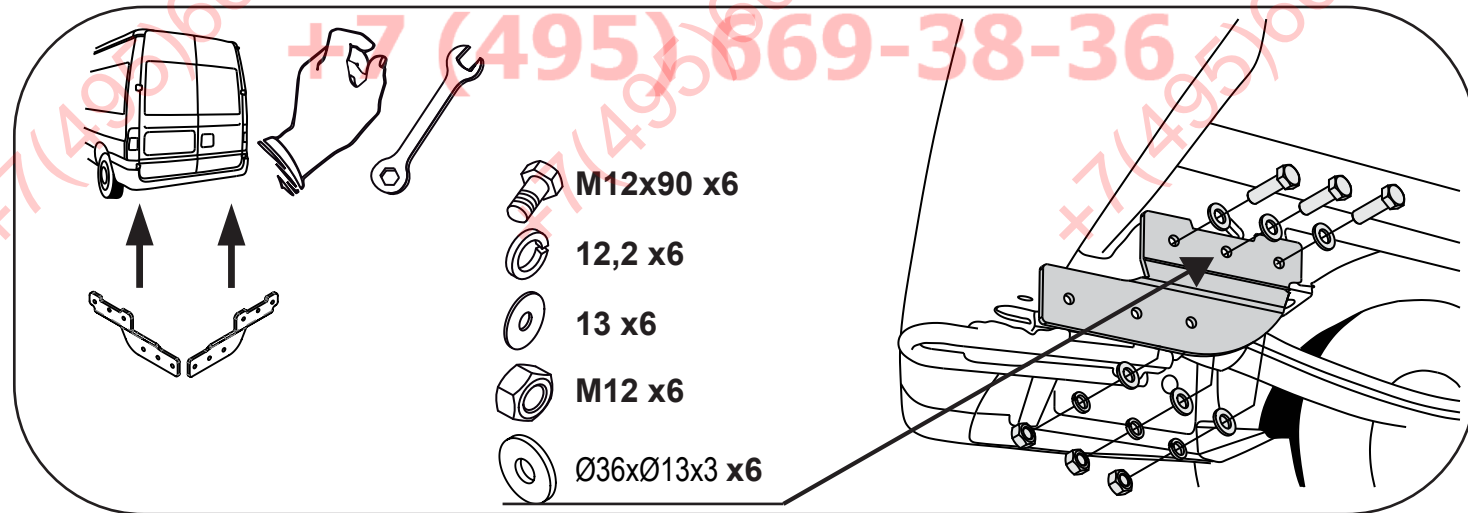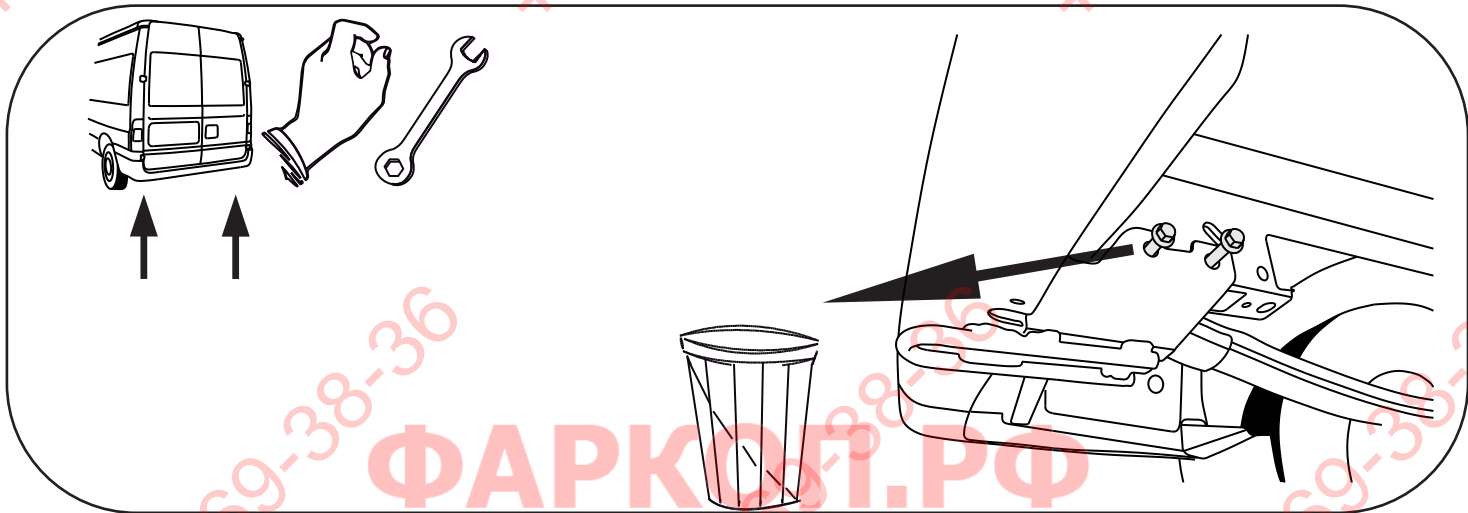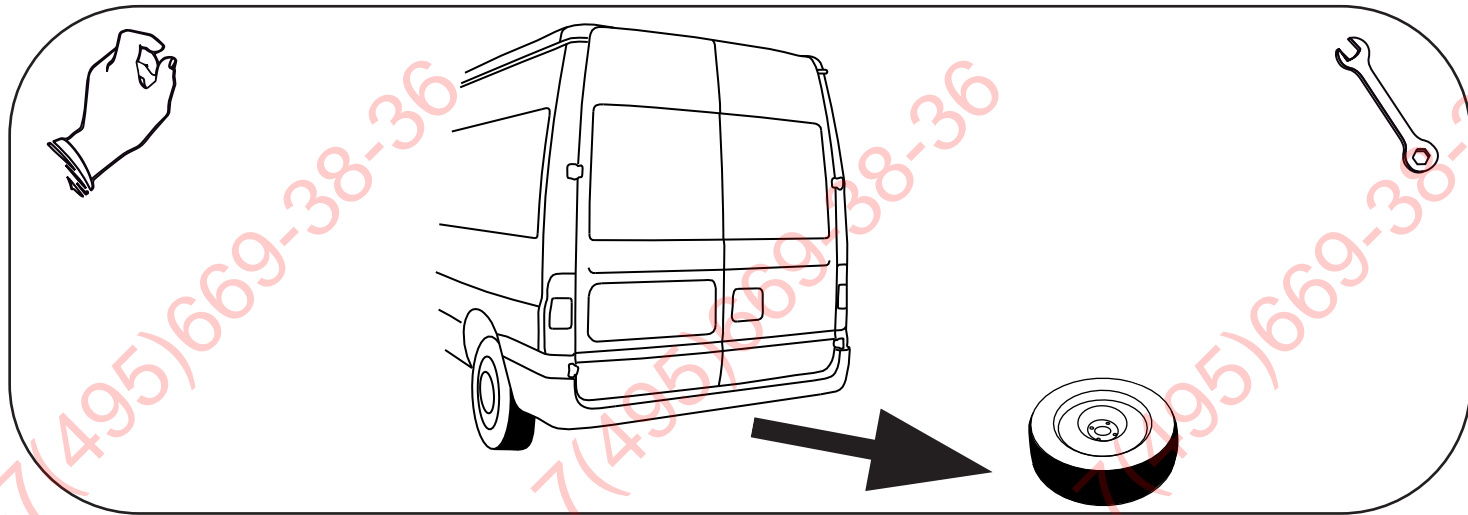

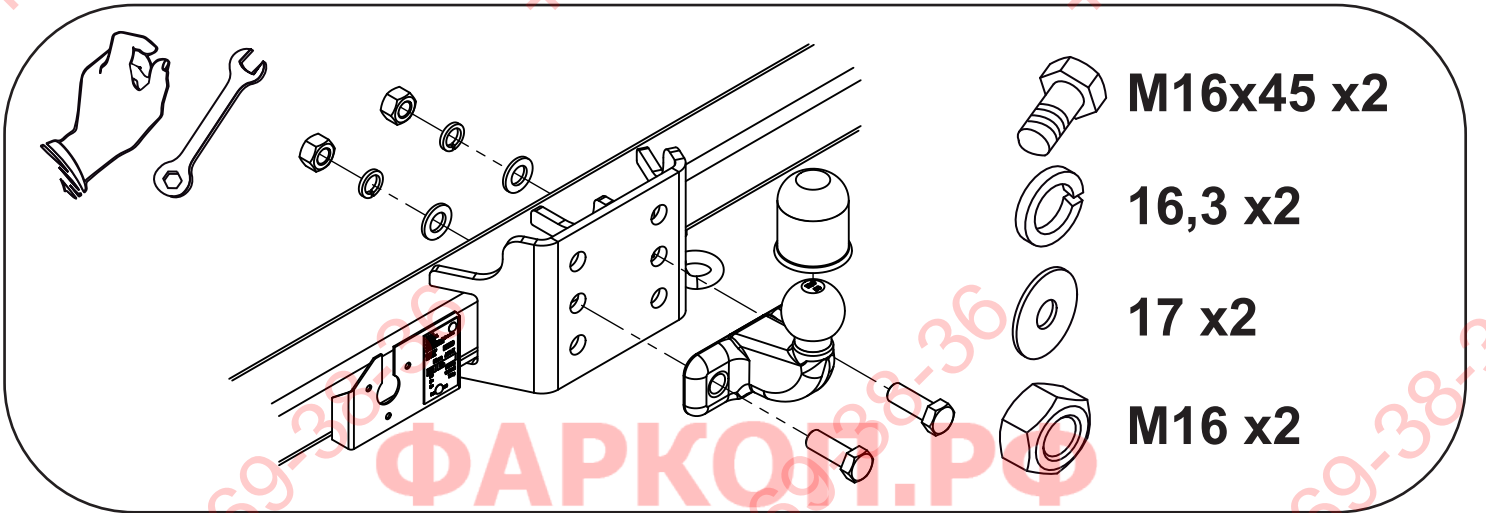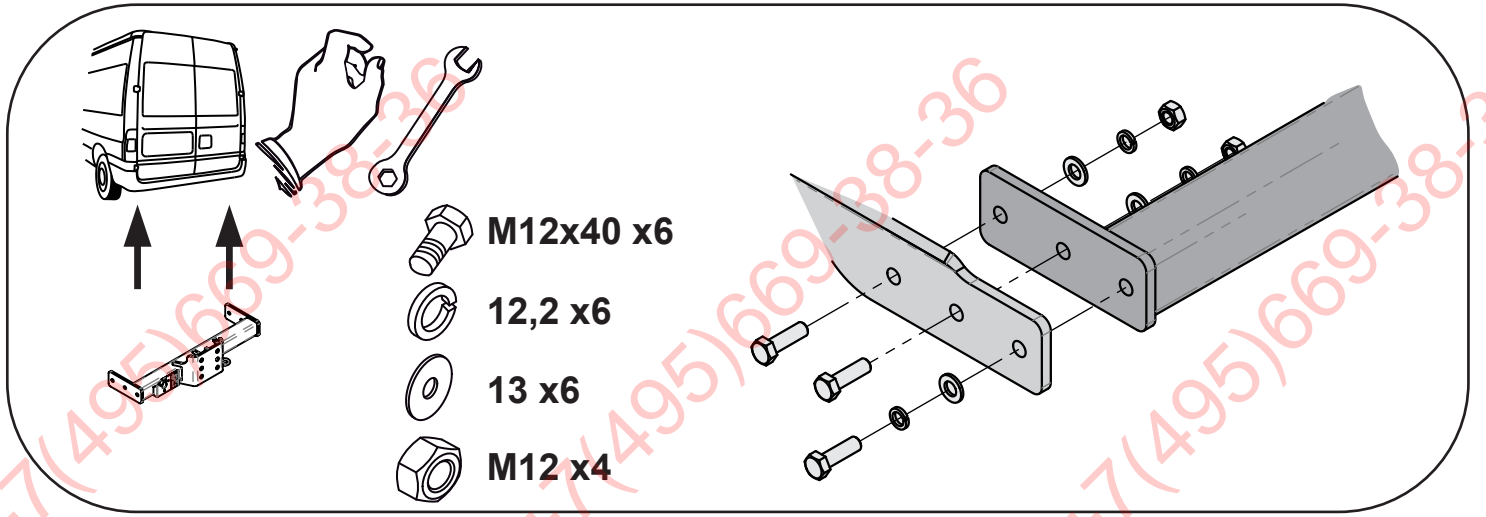

**+7 (495) 669-38-36**

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36