




2000 -

## FORD TRANSIT BOX

Cat. No. **E/035**

EKG/ONZ: 10/09

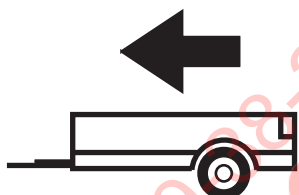

3000kg



120kg

**D** = 15,26kN

**D (kN) =**



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

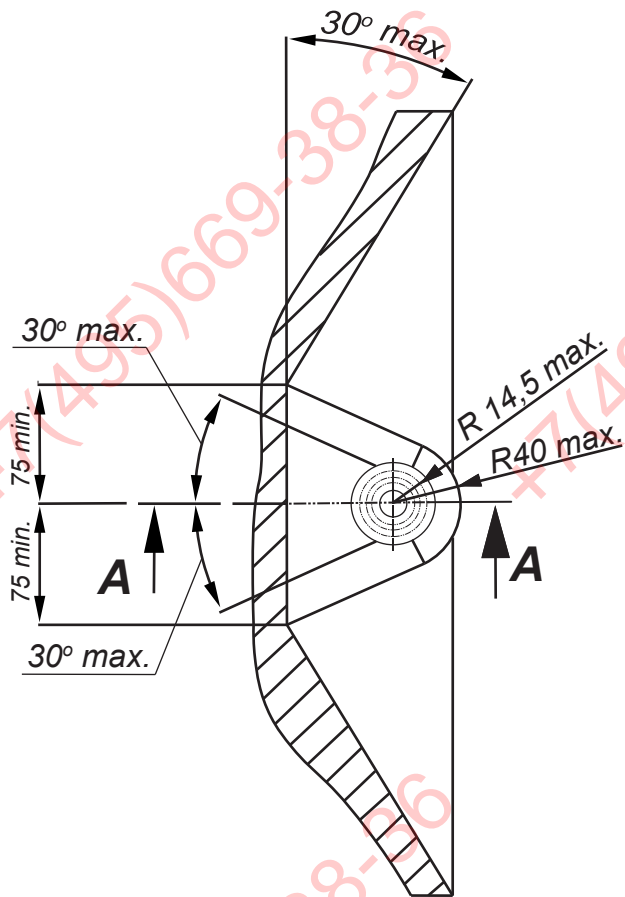

**PRZEKRÓJ A-A**

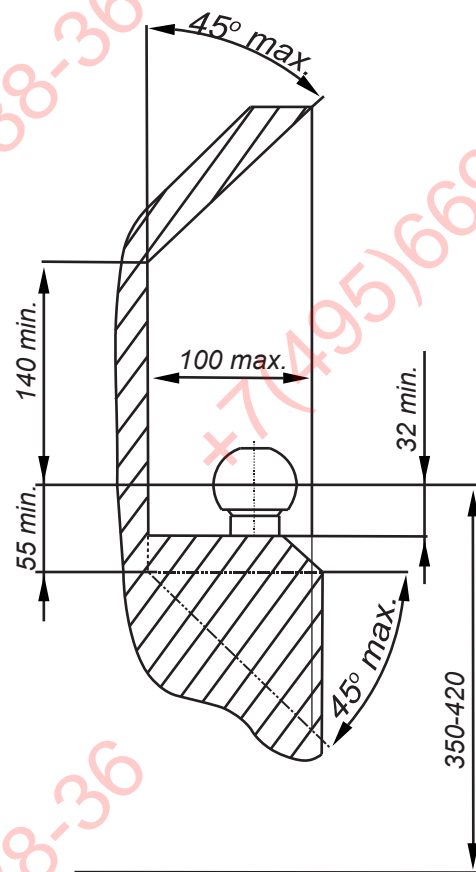

**ФАРКОГ.РФ**

**PL** Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

**F** L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b abzuhalten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skracający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



Śruba M12x 100-8.8 ; Bolt  
Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkł.spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13,0 ; Plain Washer


Nakrętka M12 ; Nut  
Podkł.spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13,0 ; Plain Washer

Nakrętka M16 ; Nut  
Podkł. spręż. 16,3 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 17,0 ; Plain Washer

Śruba M12x 35-8.8 ; Bolt

Śruba M12x 100-8.8 ; Bolt  
Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Śruba M12x 35-8.8 ; Bolt  
Podkł.spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13,0 ; Plain Washer

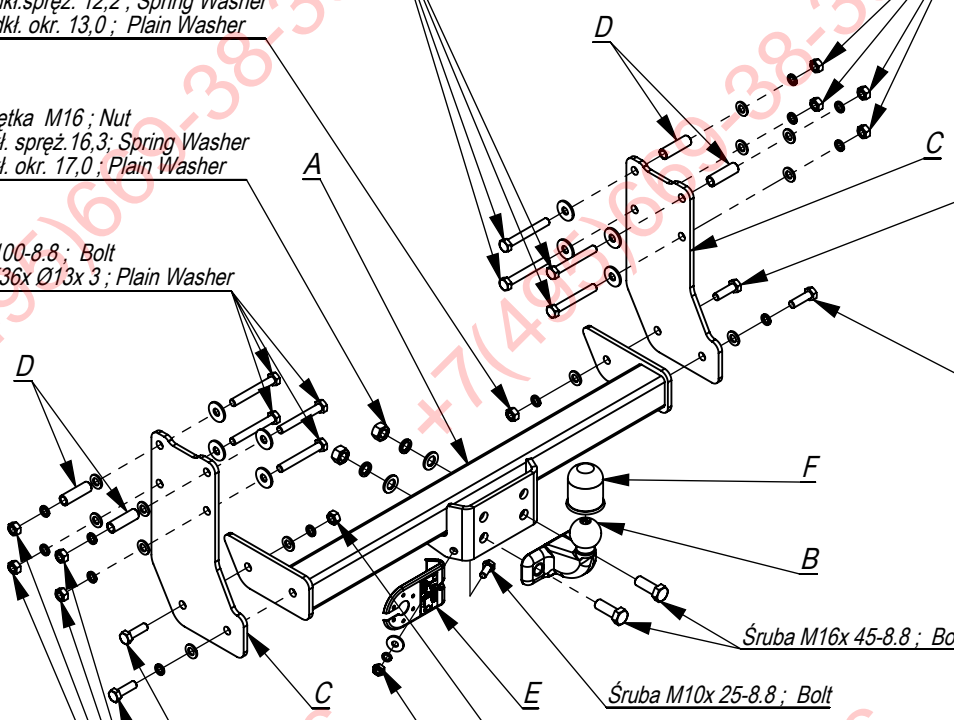




 








Śruba M12x 35-8.8 ; Bolt

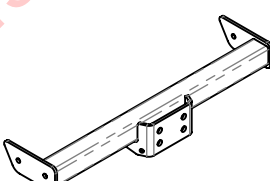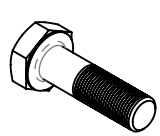
Nakrętka M12 ; Nut  
Podkł.spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13,0 ; Plain Washer

Śruba M12x 35-8.8 ; Bolt  
Podkł.spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13,0 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut  
Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkł.spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13,0 ; Plain Washer

	A	x1		M16x45	2
				M12x100	8
				M12x35	4
				M10x25	1
	B	x1		M16	2
				M12	10
				M10	1
	C	x2		Ø36xØ13x3	8
				Ø30xØ10x3	1
 3/8"x55	D	x4		17	2
				13	12
	E	x1		16,3	2
				12,2	12
	F	x1		10,2	1

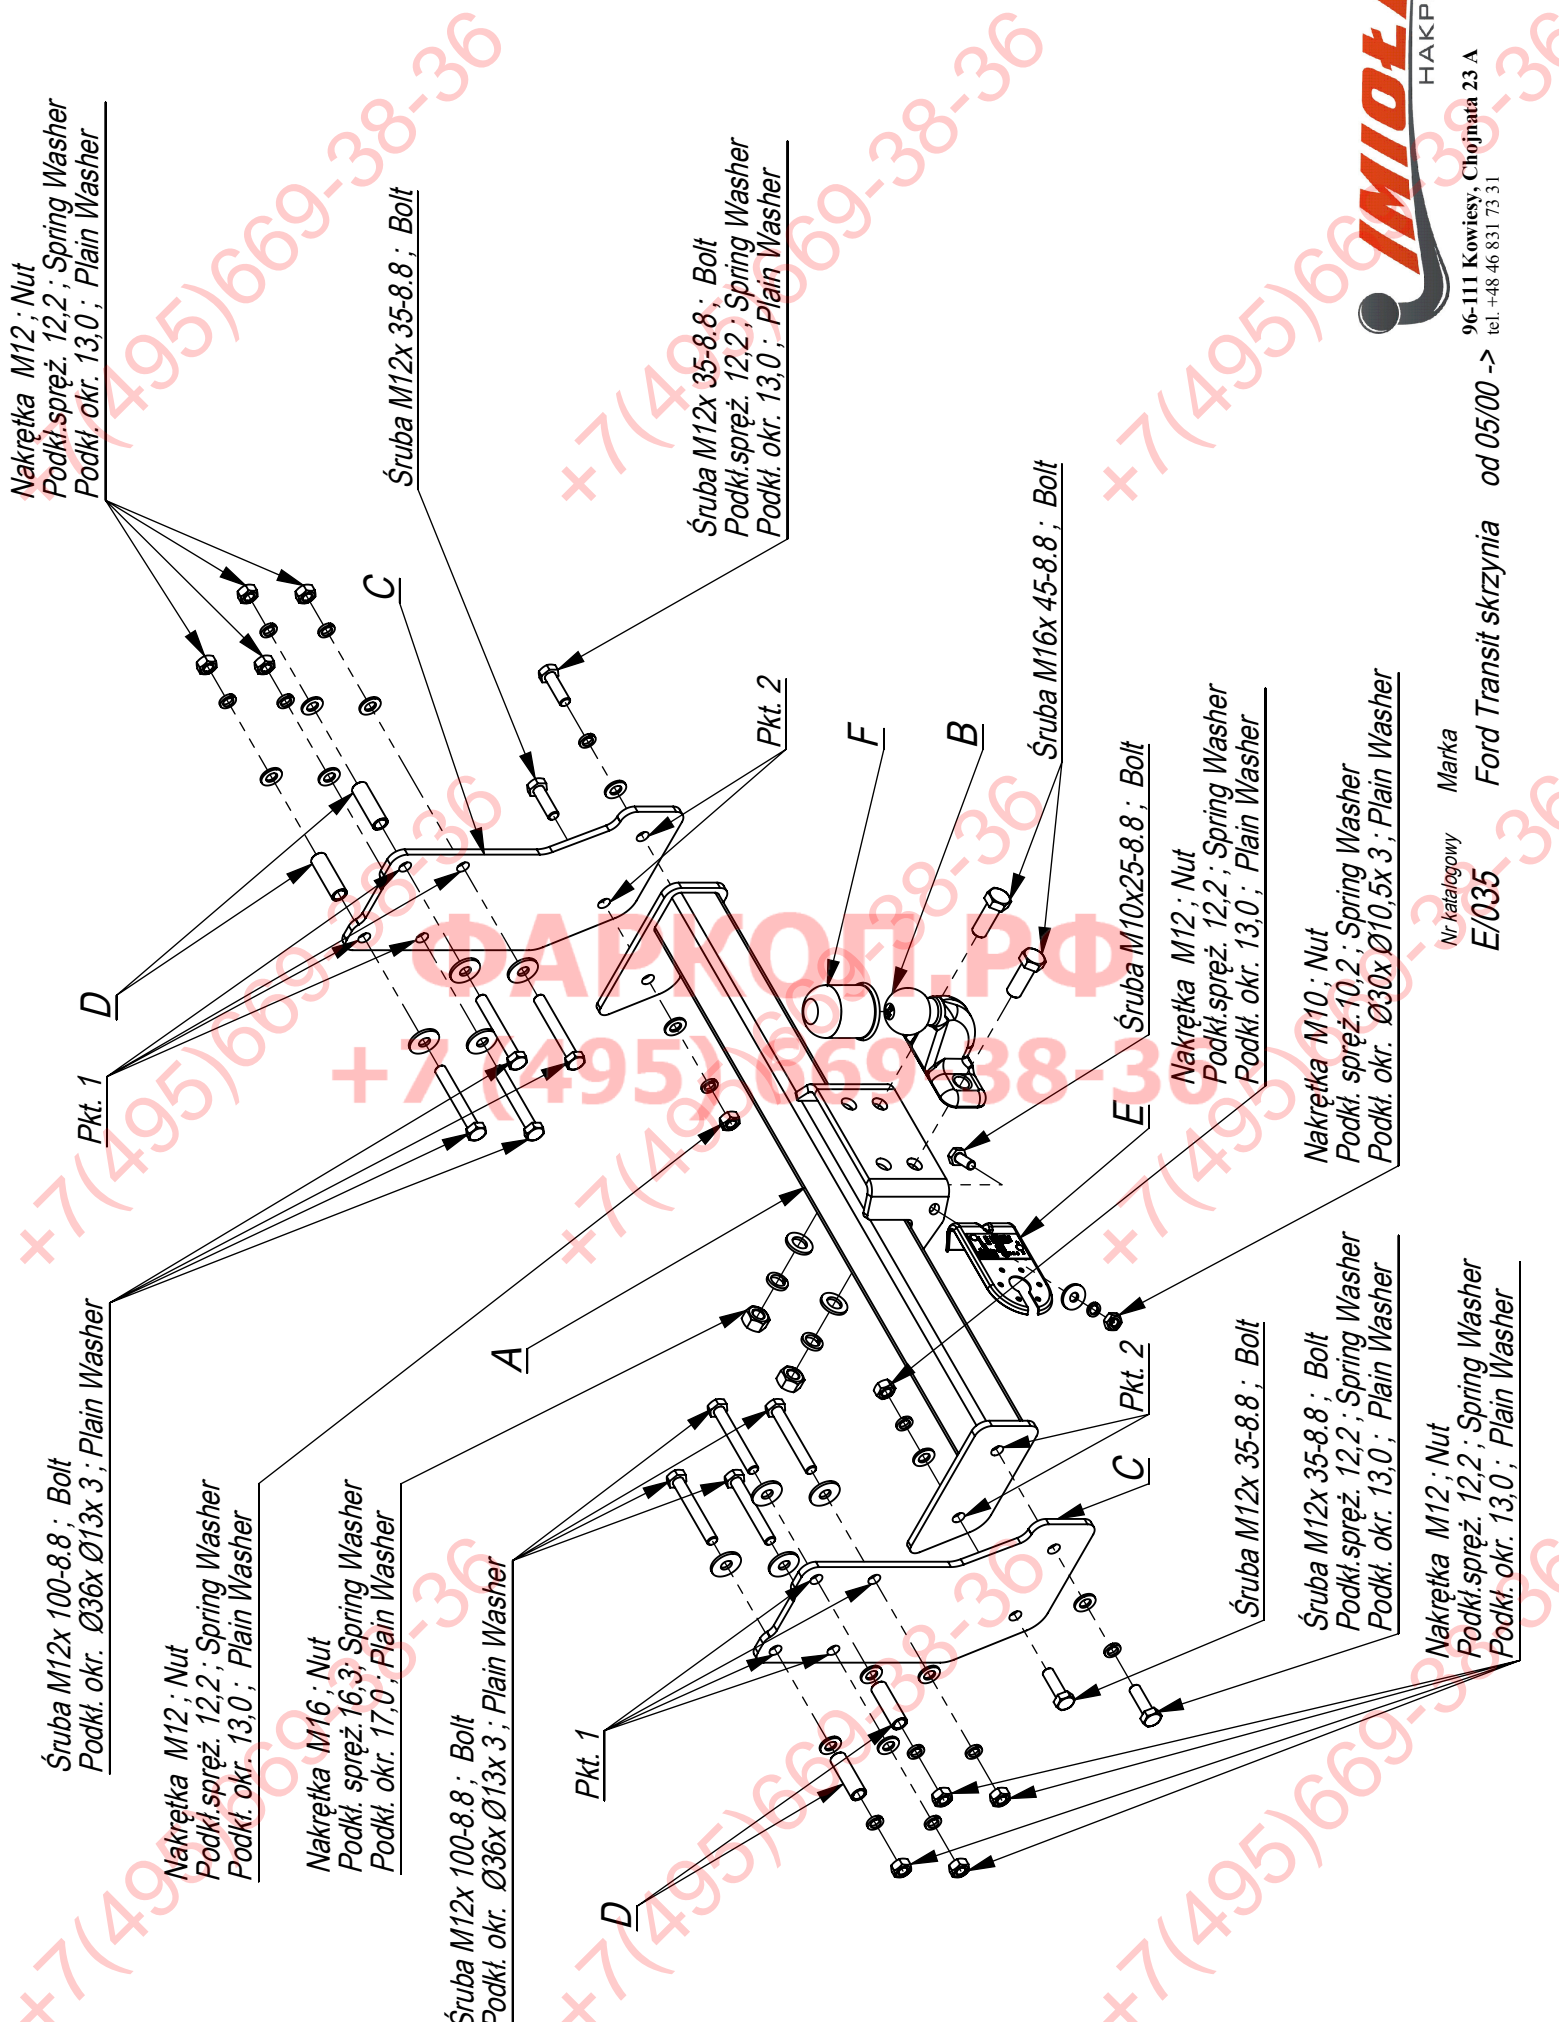

Śruba M12x 100-8.8 ; Bolt  
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13,0 ; Plain Washer

Nakrętka M16 ; Nut  
Podkl. spręż. 16,3 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 17,0 ; Plain Washer

Śruba M12x 100-8.8 ; Bolt  
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13,0 ; Plain Washer

Śruba M12x 35-8.8 ; Bolt

Śruba M12x 35-8.8 ; Bolt  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13,0 ; Plain Washer

Śruba M16x 45-8.8 ; Bolt

Śruba M10x25-8.8 ; Bolt

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13,0 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut  
Podkl. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M12x 35-8.8 ; Bolt

Śruba M12x 35-8.8 ; Bolt  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13,0 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkl. okr. 13,0 ; Plain Washer



96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A  
tel. +48 46 831 73 31

Nr katalogowy E/035  
Marka Ford Transit skrzynia od 05/00 ->





- Elementy haka C przykręcić do podłużnic poprzez technologiczne otwory śrubami M12x100 8.8 stosując elementy D (pkt 1).
- Do elementów C przykręcić belkę haka A śrubami M12x35 8.8 (pkt 2).
- Przykręcić kulę haka śrubami M16x45 8.8 (pkt 3).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak w tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.



- Screw the elements C to the metal clamps, through the technological holes, with bolts M12x100 8.8 using the elements D (point 1).
- Screw the main bar A to the elements C with bolts M12x35 8.8 (point 2).
- Fix the ball with bolts M16x45 8.8 (point 3).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

- Visser les éléments du crochet C aux longerons à travers les trous echnologiques à l'aide des boulons M12x100 8.8, en utilisant les éléments D (point 1).
- Serrer la poutre du crochet d'attelage A aux éléments C à l'aide des boulons M12x35 8.8 (point 2).
- Visser le crochet d'attelage à l'aide des boulons M16x45 8.8 (point 3).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.

- Die Tragteile C an die Längsträger durch die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen, mit den Schrauben M12x100 8.8 mit er Anwendung von den Tragteilen D (Punkt 1) anschrauben.
- An die Tragteile C den Querbalken A mit den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 2) anschrauben.
- Die Kugel mit den Schrauben M16x45 8.8 (Punkt 3) anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Apretar los elementos C en el chasis con tornillos M12x100 (puntos 1). usando la superposición D
- Apretar la barra del gancho A com tornillos M12x35 (punto 2).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola del gancho con tornillos M16x45.
- Conectar la instalación eléctrica.

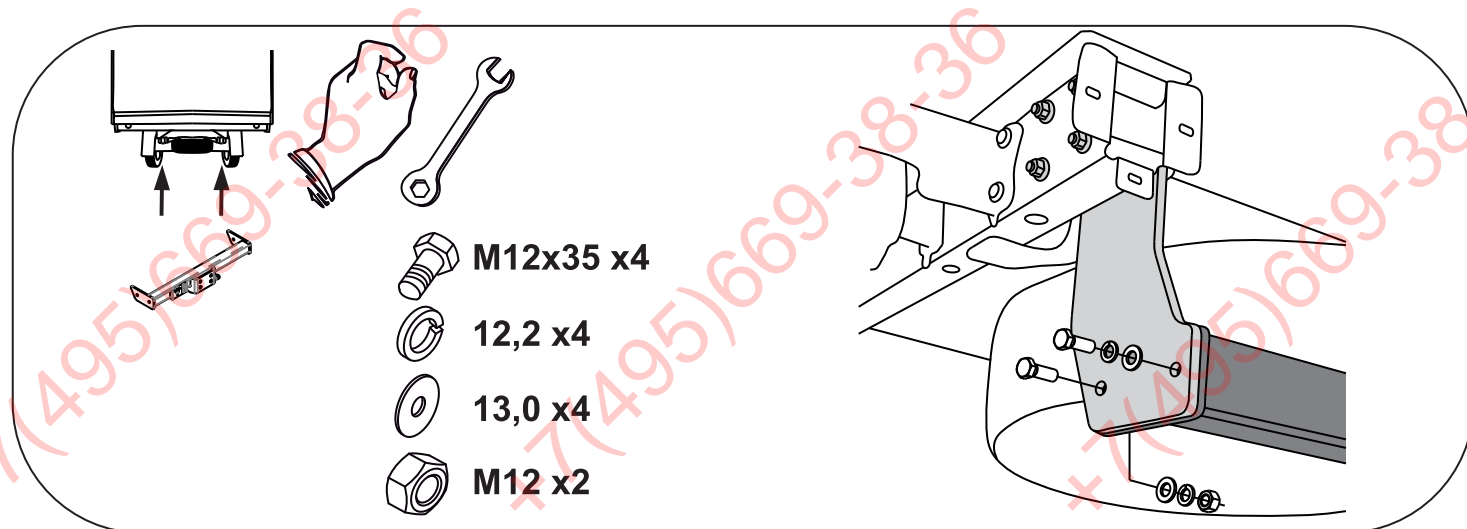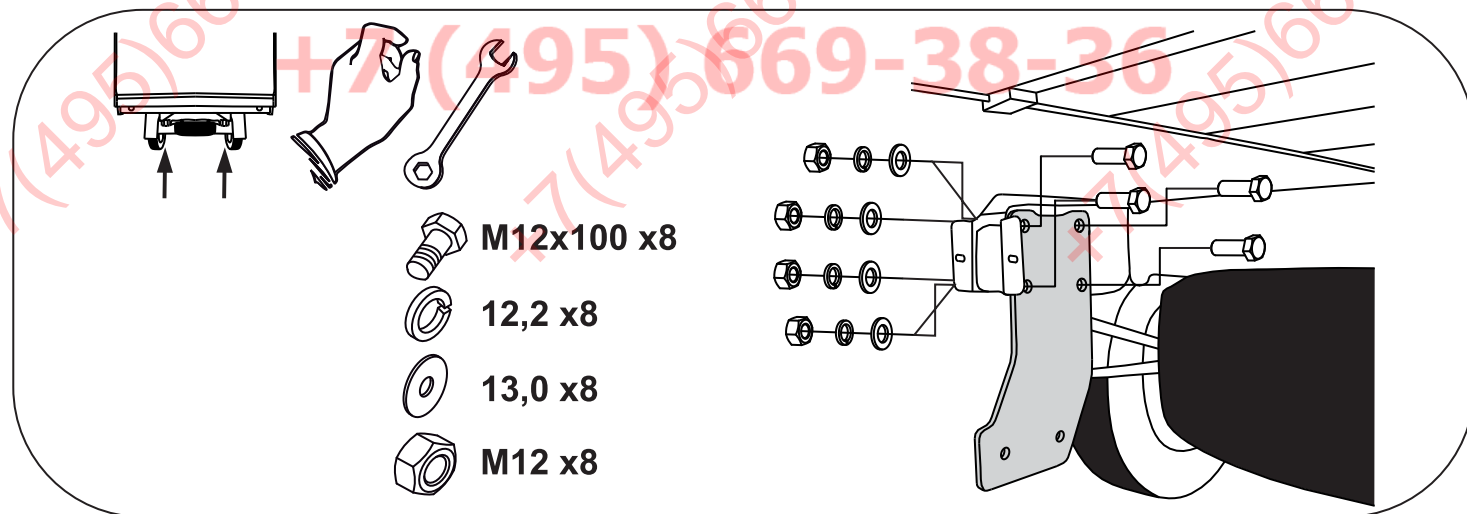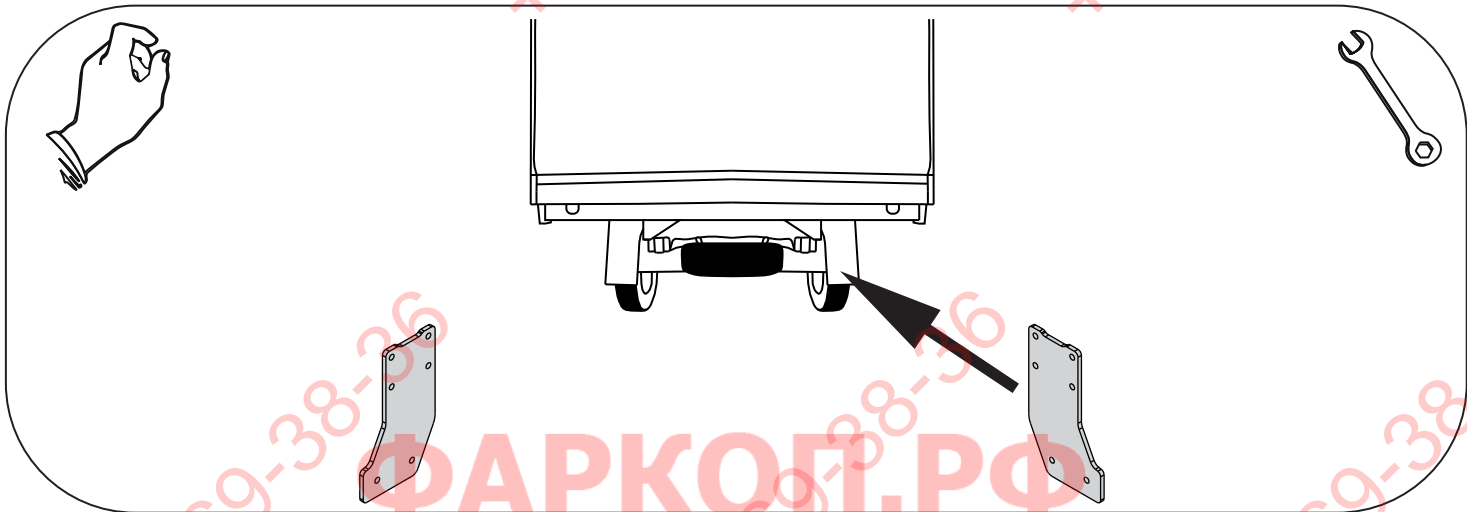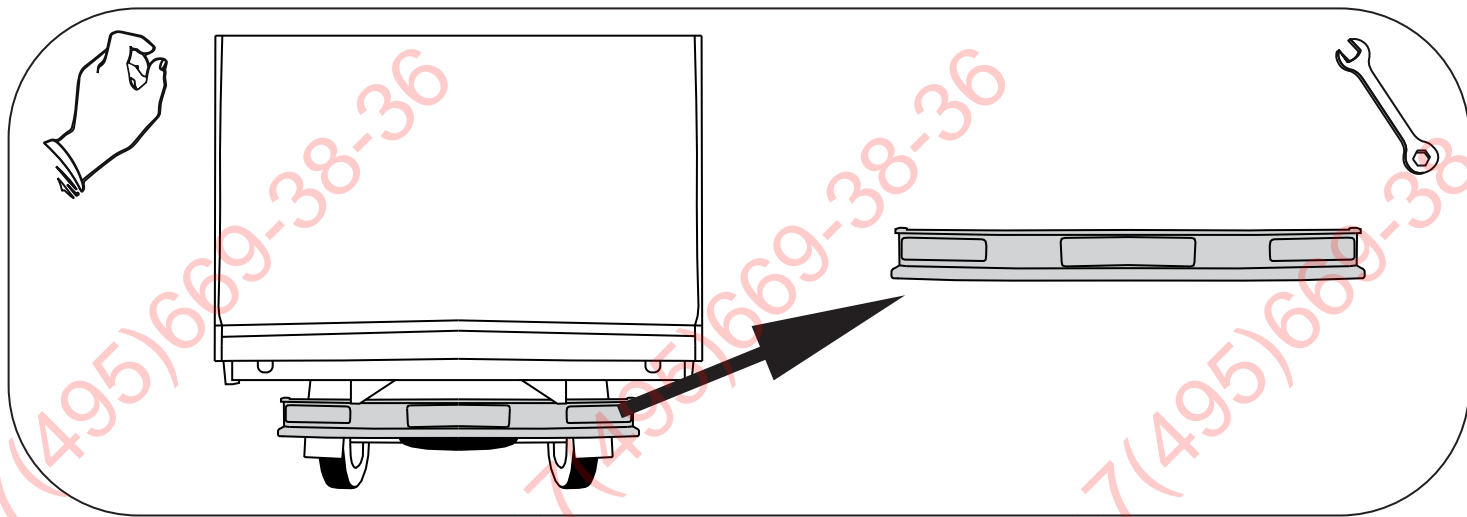

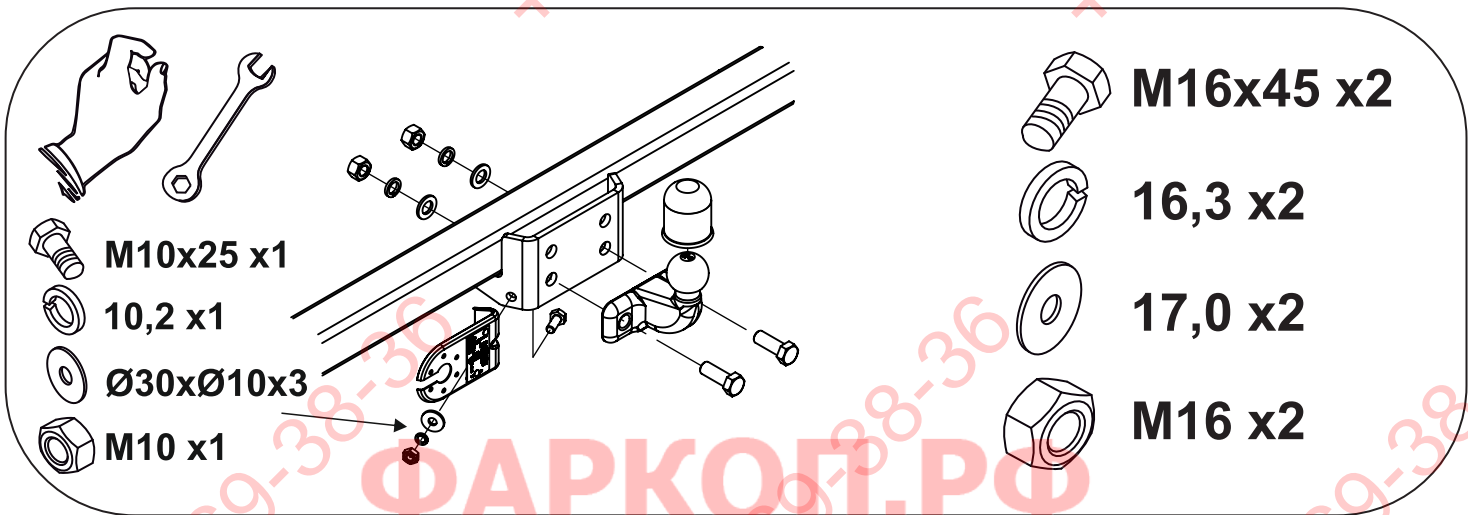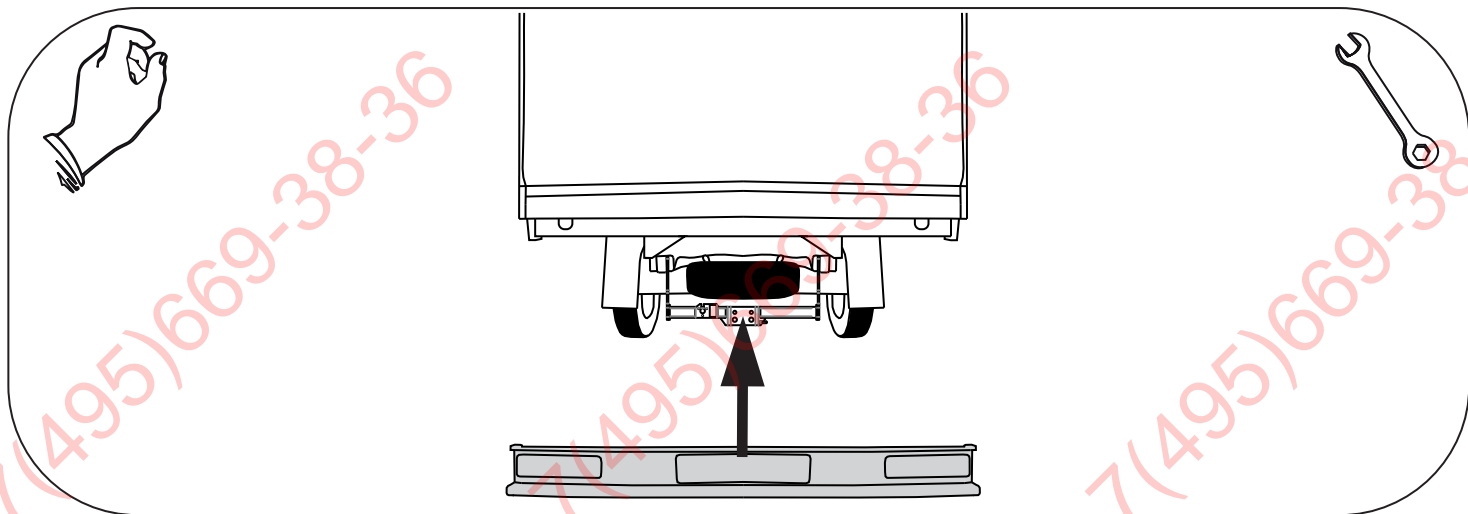

**ФАРКОП.РФ**

**+7 (495) 669-38-36**