




11/1991 - 04/2000

FORD TRANSIT pick-up

Cat. No. **E/029**

EKG/ONZ: 10/09

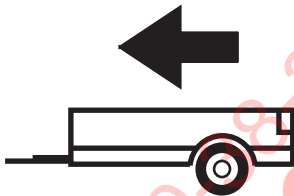

2000kg



75kg

**D** = 12,50kN

**D (kN) =**



MAX kg

x

MAX kg


x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg

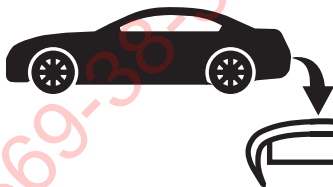


IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

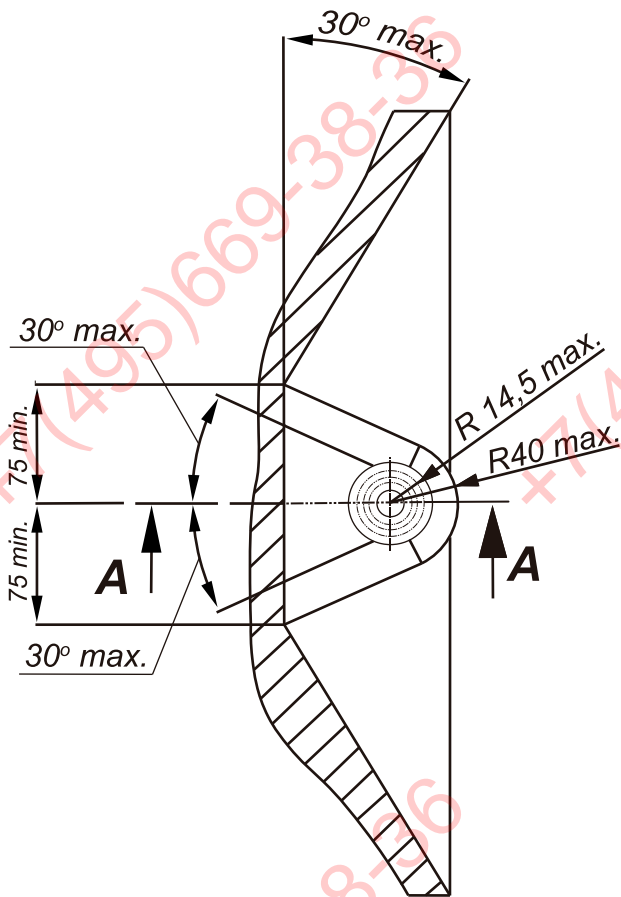

**PRZEKRÓJ A-A**

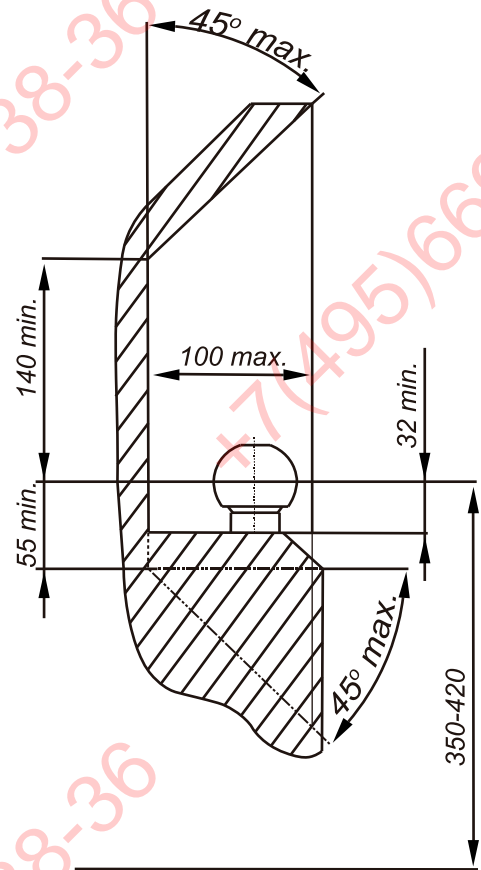

**ФАРКОГ.РФ**

 
**PL** Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

**F** L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skracający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



Nakrętka M12; Nut  
Podkł. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podkł. okr. 13; Plain Washer

Nakrętka M16; Nut  
Podkł. spręż. 16,3; Spring Washer  
Podkł. okr. 17,0; Plain Washer

Nakrętka M12; Nut  
Podkł. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podkł. okr. 13; Plain Washer

Śruba M12x100-8.8; Bolt

Śruba M12x40-8.8; Bolt

Śruba M12x40-8.8; Bolt  
Podkł. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podkł. okr. 13; Plain Washer

Śruba M12x100-8.8; Bolt





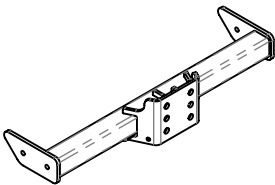



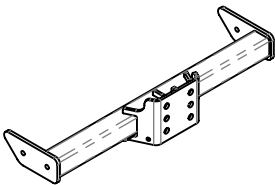

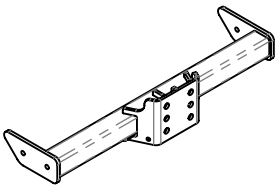

Śruba M12x40-8.8; Bolt

Śruba M10x30-8.8; Bolt

Śruba M16x 45-8.8; Bolt

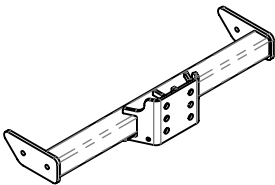Śruba M12x40-8.8; Bolt  
Podkł. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podkł. okr. 13; Plain Washer

Nakrętka M10; Nut  
Podkł. spręż. 10,2; Spring Washer  
Podkł. okr. Ø30xØ10,5x 3; Plain Washer

	A	x1		B	x1		M16x45	2
							M12x100	6
							M12x40	4
							M10x30	1
	D	x1		A	x1		M16	2
							M12	8
							M10	1
	C	x2		D	x1		Ø30xØ10,5x3	1
							17	2
							13	10
	D	x1		A	x1		16,3	2
							12,2	10
							10,2	1

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M16 ; Nut  
Podkł. spręż. 16,3 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 17,0 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer


C  
Pkt.2

Pkt.2  
Śruba M12x100-8.8 ; Bolt

C  
Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt  
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Pkt.1

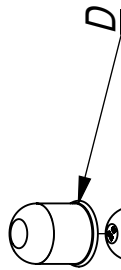

Śruba M16x 45-8.8 ; Bolt

Śruba M10x30-8.8 ; Bolt

Nakrętka M10 ; Nut  
Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. Ø30xØ10,5x 3 ; Plain Washer

Pkt.1

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt

Śruba M12x40-8.8 ; Bolt  
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x100-8.8 ; Bolt





- Elementy haka C przykręcić do podłużnic poprzez technologiczne otwory śrubami M12x100 8.8 (pkt 2).
- Do elementów C przykręcić belkę haka A śrubami M12x40 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić kulę haka śrubami M16x45 8.8
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak w tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.



- Screw the elements C to the metal clamps, through the technological holes, with bolts M12x100 8.8 (point 2).
- Screw the main bar A to the elements C with bolts M12x40 8.8 (point 1).
- Fix the ball with bolts M16x45 8.8.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

- Serrer les éléments du crochet C aux longerons a travers les trous technologiques avec des boulons M12x100 8.8 (point 2).
- Visser de maniere relâchée la poutre du crochet d'attelage A aux élément C avec les boulons M12x40 8.8 (point 1).
- Visser la boule avec les boulons M16x45 8.8.
- Serrer les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Brancher l'installation électrique.

- Die Tragteile C an die Längsträger durch die vom Werk aus vorhandenen Öffnungen mit den Schrauben M12x100 8.8 (Punkt 2) anschrauben.
- An die Tragteile C, den Querbalken A mit den Schrauben M12x40 8.8 (Punkt 1) anschrauben.
- Die Kugel mit den Schrauben M16x45 8.8 anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Apretar los elementos C en el chasis con tornillos M12x100 (Punkt 2)
- Apretar la barra del gancho A com tornillos M12x40 (punto 1).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola del gancho con tornillos M16x45
- Conectar la instalación eléctrica.

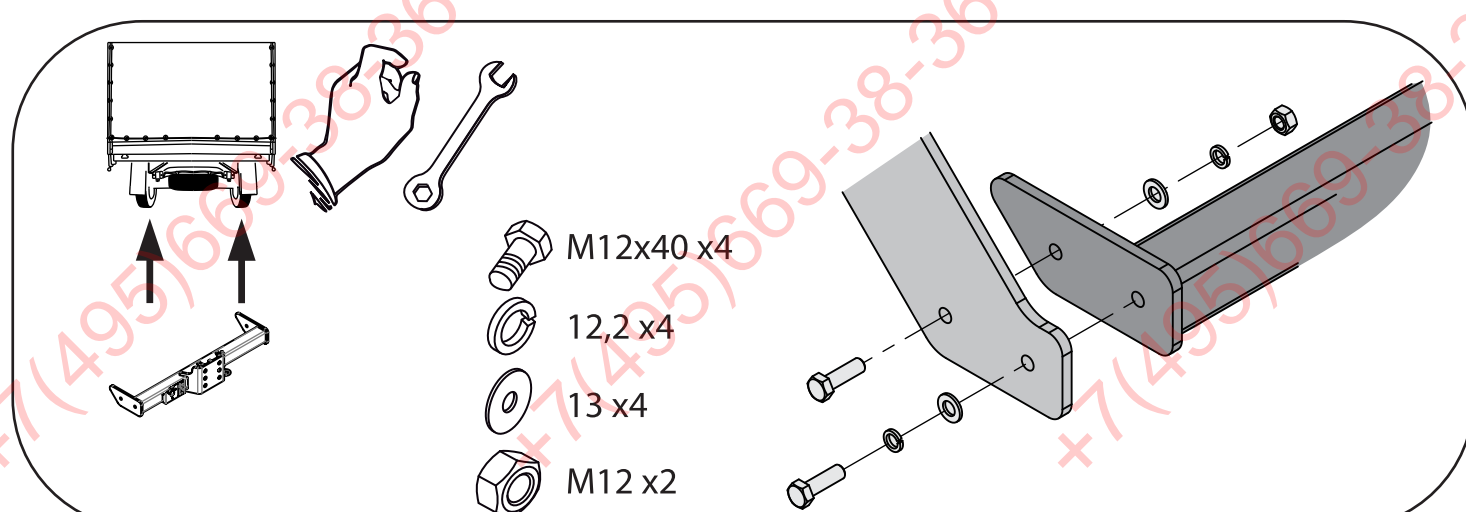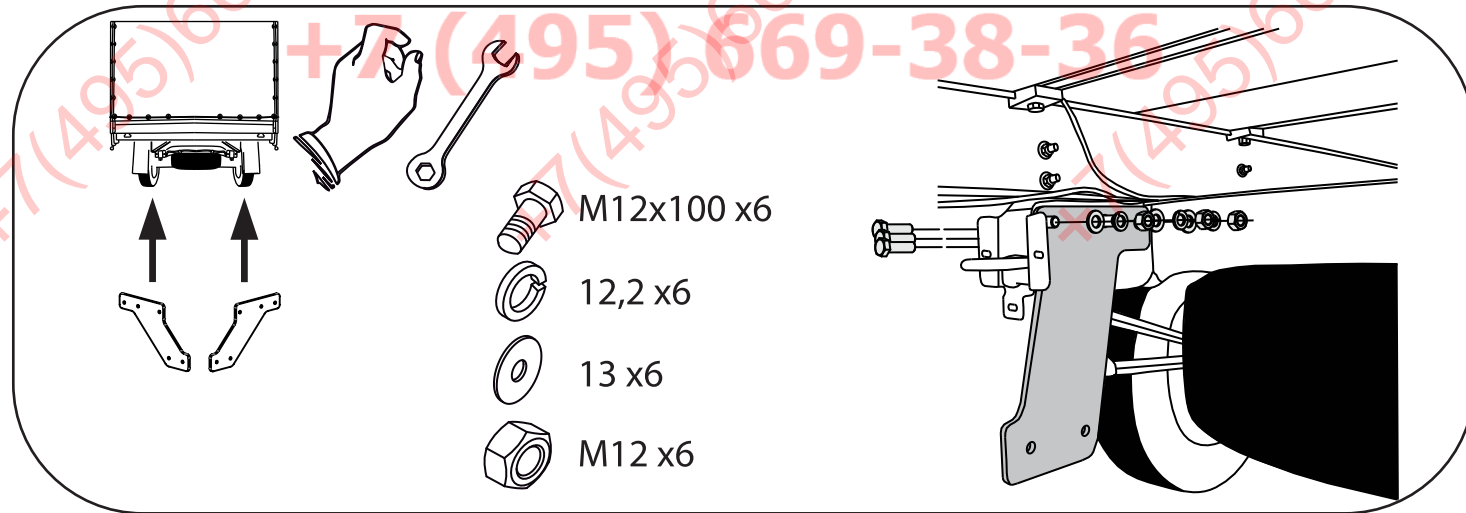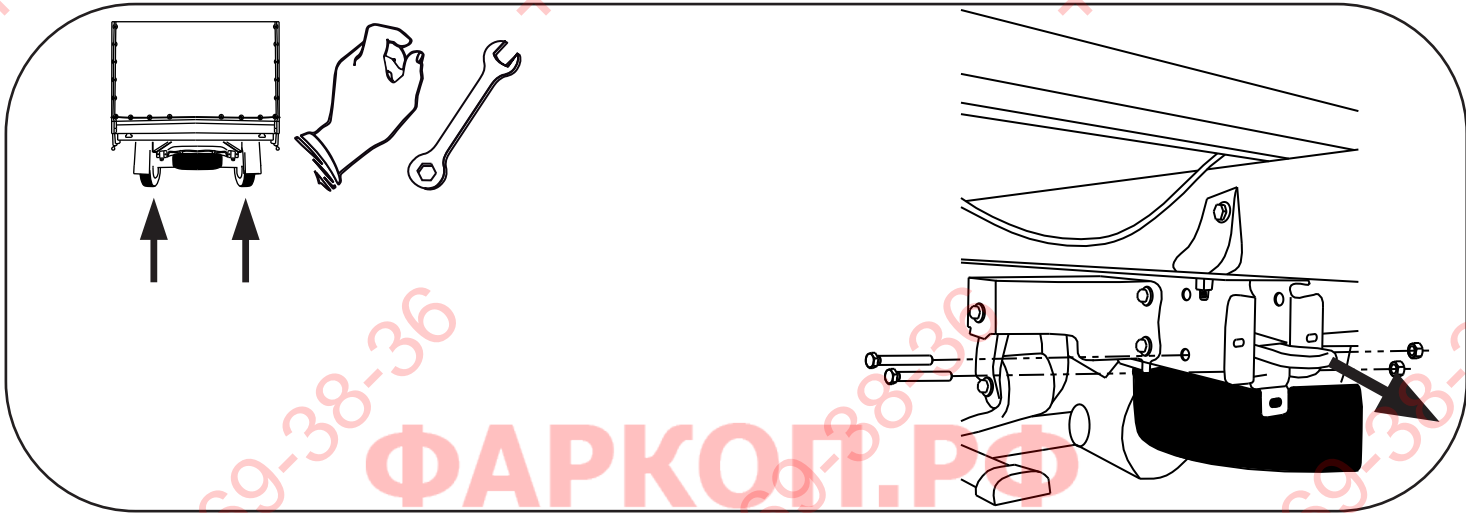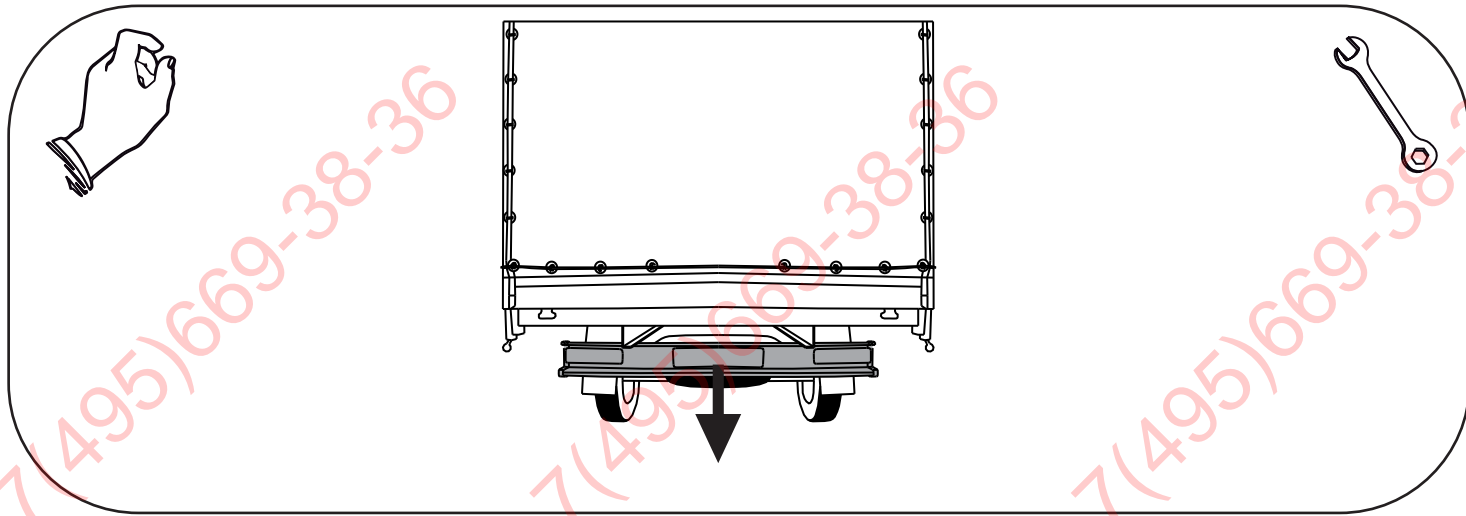

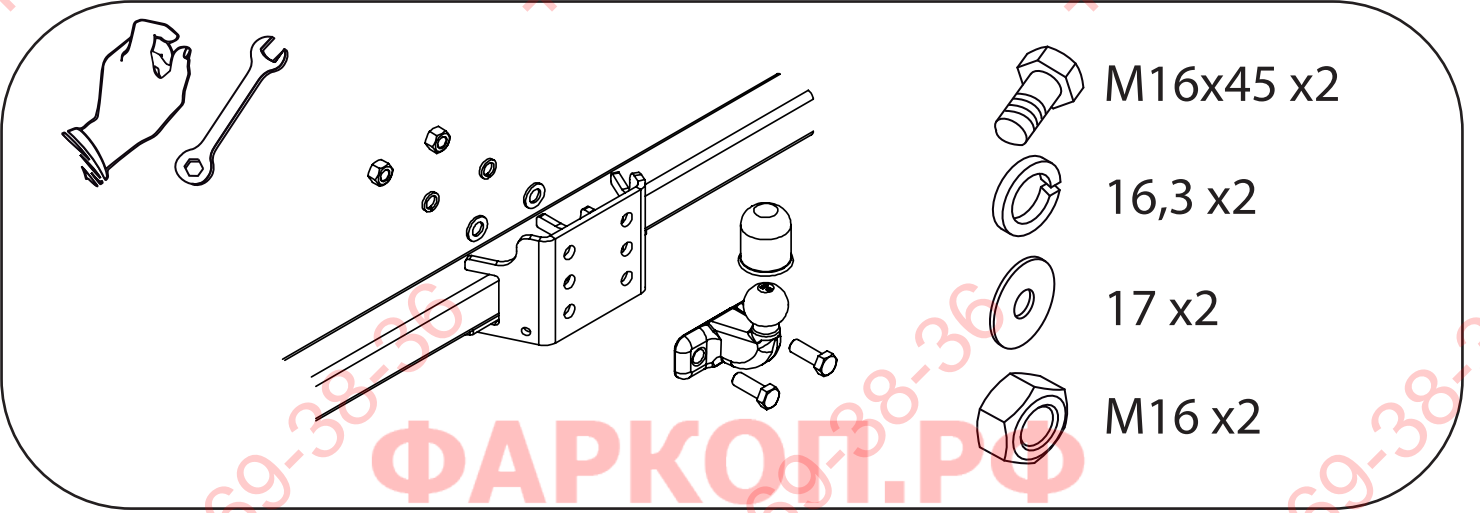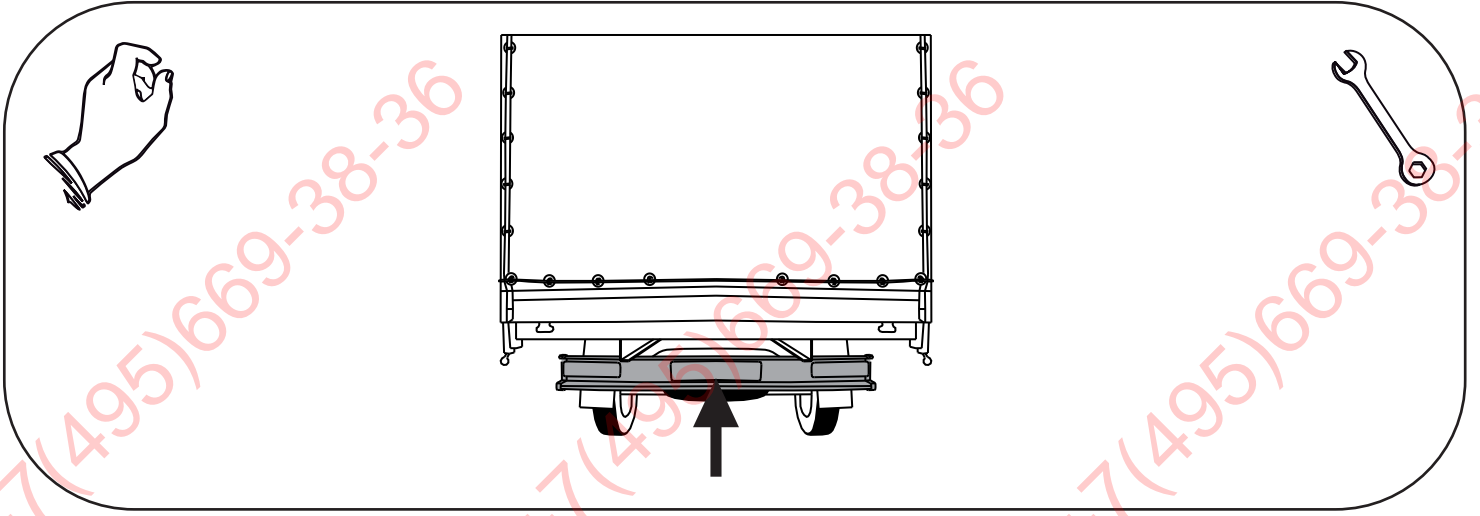

+7 (495) 669-38-36