




04/2011 -

## FORD FOCUS III estate

Cat. No. **E/047**

**E20**

E20 55R-01 3986

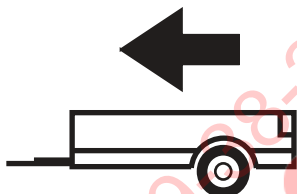

1500kg



75kg

**D** = 10,00kN

**D (kN) =**



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg



IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl



**PRZEKRÓJ A-A**

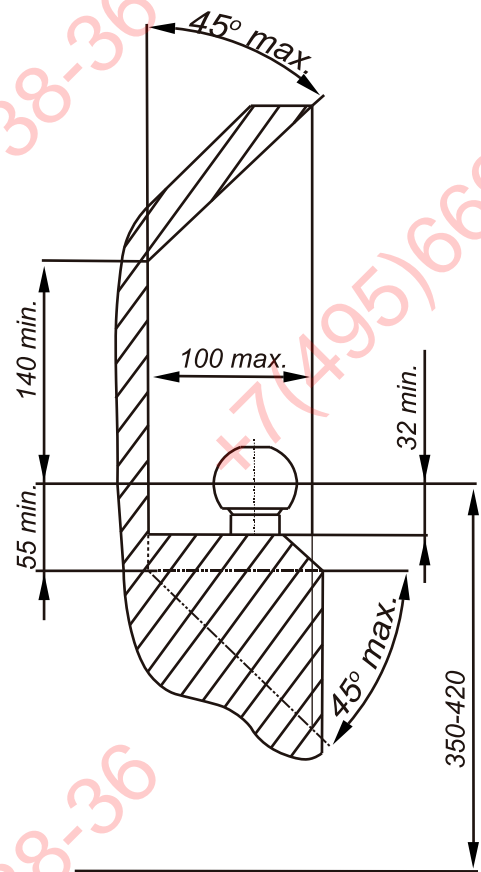

**ФАРКОГ.РФ**


**PL** Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


**F** L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



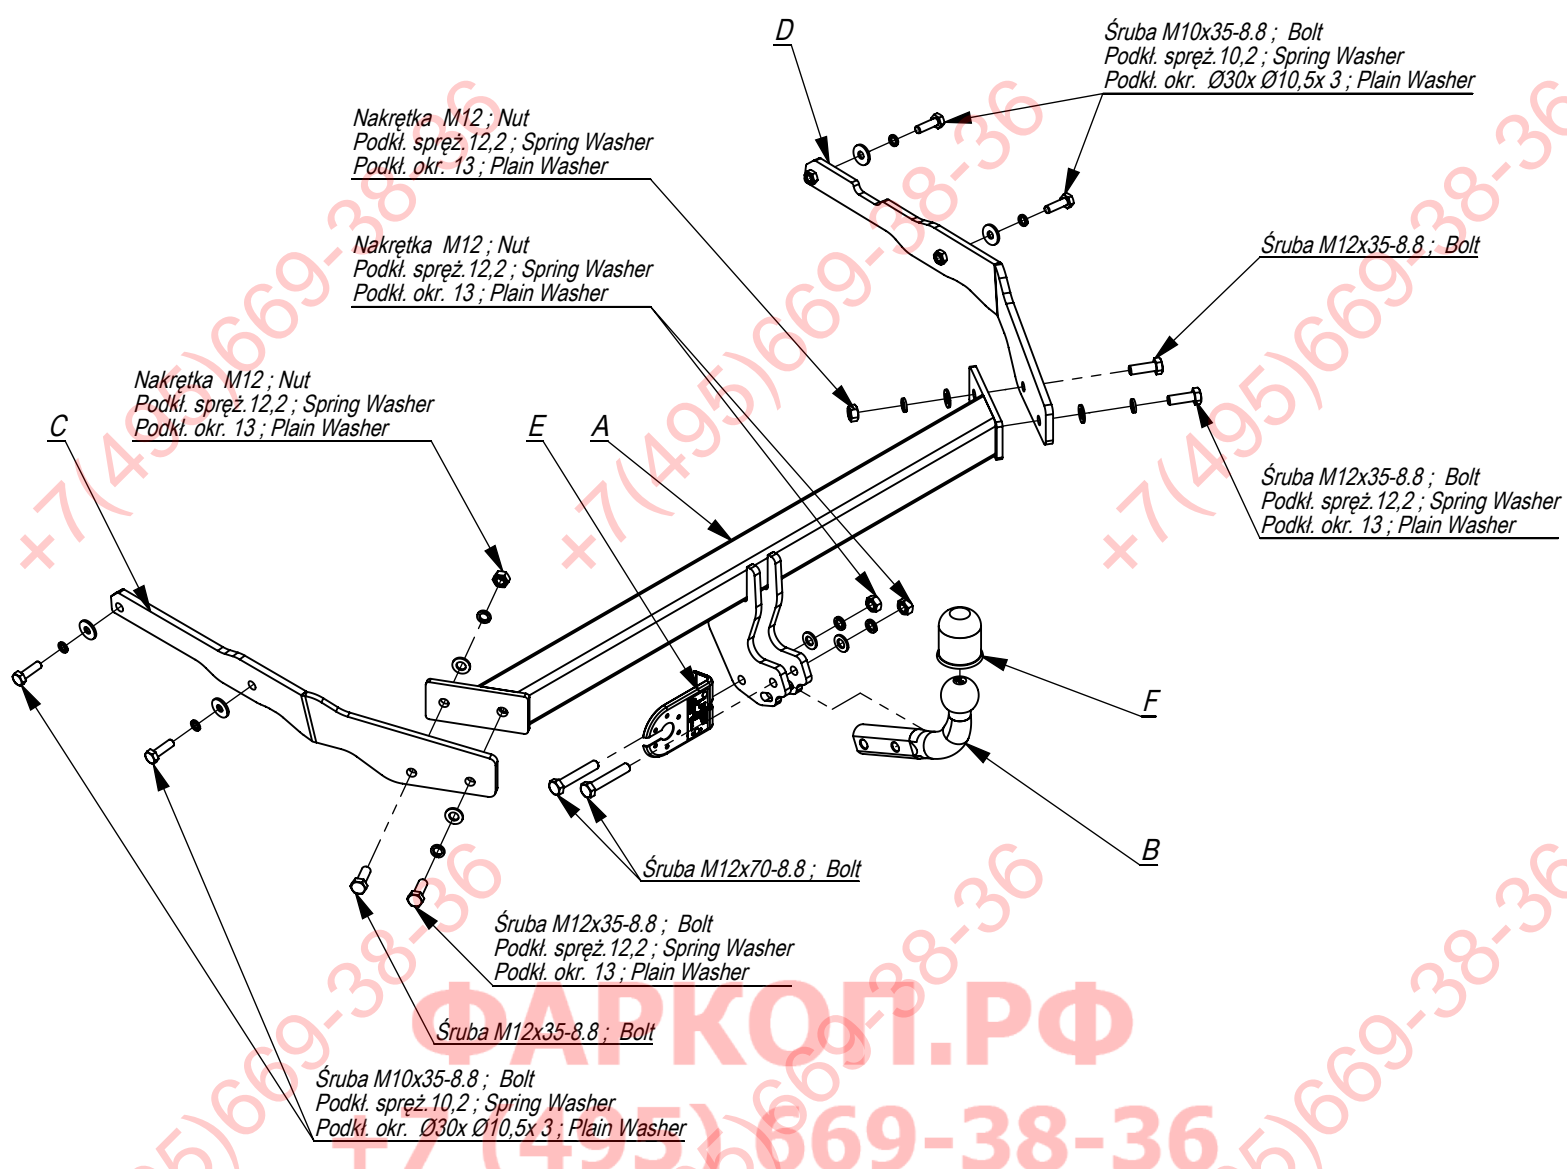

	A	x1		M12x70	2	
					M12x35	4
					M10x35	4
					M12	4
	B	x1		Ø30xØ10,5x3	4	
					13	6
	C	x1		10,5	4	
					12,2	6
	D	x1		10,2	4	
					12,2	6
	E	x1		10,2	4	
					12,2	6
	F	x1				

Śruba M10x35-8.8 ; Bolt  
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. Ø30xØ10,5x 3 ; Plain Washer  
 Pkt. 1

Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer  
 Pkt. 2

Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer  
 Pkt. 2

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer  
 Pkt. 3

Pkt. 1

Pkt. 2

Pkt. 3

A

E

B

F

B

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt

Śruba M10x35-8.8 ; Bolt  
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. Ø30xØ10,5x 3 ; Plain Washer



Marka

Ford Focus kombi

Nr katalogowy

E/047

od 04/11 ->

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A

tel. +48 46 831 73 31

- Odkręcić zderzak i belkę zderzeniową (nie będzie już potrzebna).
- Nakrętki odkręcone podczas demontażu belki zderzeniowej przykręcić ponownie.
- Odciąć element środkowy według załączonego rysunku nr 1.
- Elementy C i D wsunąć do podłużnic i przykręcić śrubami M10x35 8.8 (pkt 1,2).
- Belkę haka A wsunąć między elementy i przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 3).
- Zrobić wycięcie zderzaka według załączonego rysunku nr. 2
- Zamontować zderzak.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.





- Unscrew the bumper and bumper bar (it will not be used any more).
- Screw once again the nuts that has been already unscrewed during disassembly of the bumper bar.
- Cut off the middle element according to the attached drawing no. 1.
- Insert the elements C and D in the frame side members and screw with bolts M10x35 8.8 (point 1, 2).
- Insert the main bar A between the elements and screw with bolts M12x35 8.8 (point 3).
- Cut out the fragment of bumper according to the attached drawing no. 2.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.





- Dévisser le pare-chocs et la poutre de chocs (elle ne sera plus utilisée).
- Serrer de nouveau les écrous dévissés pendant le démontage de la poutre de chocs.
- Couper l'élément central selon le dessin n. 1 annexé.
- Insérer les éléments C et D dans les longerons et serrer avec les boulons M10x35 8.8 (point 1,2).
- Mettre la poutre du crochet A entre les éléments et visser à l'aide des boulons M12x35 8.8 (point 3).
- Faire une encoche du pare-chocs selon le dessin annexé n. 2.
- Monter le pare-chocs.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique.
- Raccorder le circuit électrique.


- Stoßstange und Stoßbalken abschrauben (wird nicht mehr benötigt).
- Die bei der Demontage des Kopfstücks abgeschraubeten Muttern wieder aufdrehen.
- Das Mittelstück nach der beigefügten Zeichnung Nr. 1 abschneiden.
- Die C- und D-Elemente in die Längsträger einschieben und mit Schrauben M10x35 8.8 (Punkt 1.2) befestigen.
- Den AHK-Stoßstangenträger A zwischen die Bauteile einlegen und mit Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 3) festschrauben.
- Ausschnitt in der Stoßstange nach der beigefügten Zeichnung Nr. 2 herstellen
- Stoßstange montieren
- Alle Schrauben nach der Drehmomenttabelle festziehen.
- Die Kugel und das Blech der Steckdose anziehen.
- Die elektrische Anlage anschließen.

- Desenrosque el parachoques. Desenrosque las barra de parachoques. (no se usarán).
- Apretar las tuercas de las barra de parachoques de nuevo.
- Hacer una muesca según dibujo 1
- Insertar los elementos C y D al chasis y apretar ligeramente con tornillos M10x35 8.8 (punto 1,
- Atornillar la viga de la bola de remolque A con los elementos C , usando tornillos M12x35 8.8 (p. 3).
- Hacer un entalle en el eje, en la parte inferior del parachoques, un fragmento de 60x80.
- Montar el parachoques
- Atornille la bola y la placa de toma de corriente eléctrica. con tornillos M12x70 8.8.
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Conecte la instalación eléctrica.



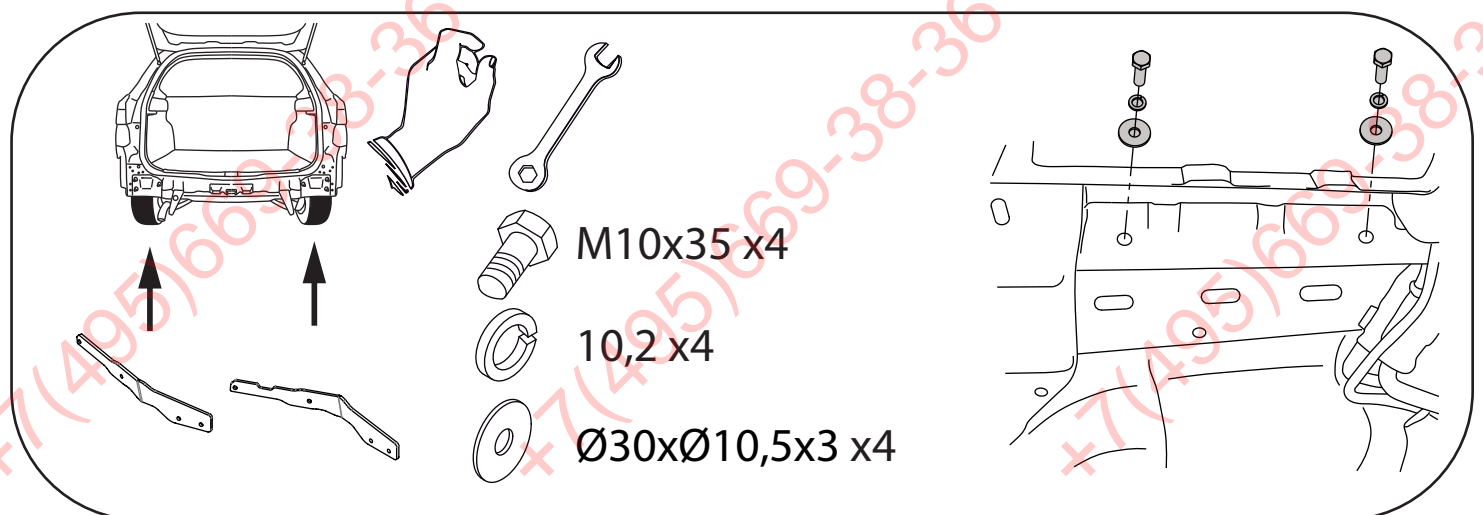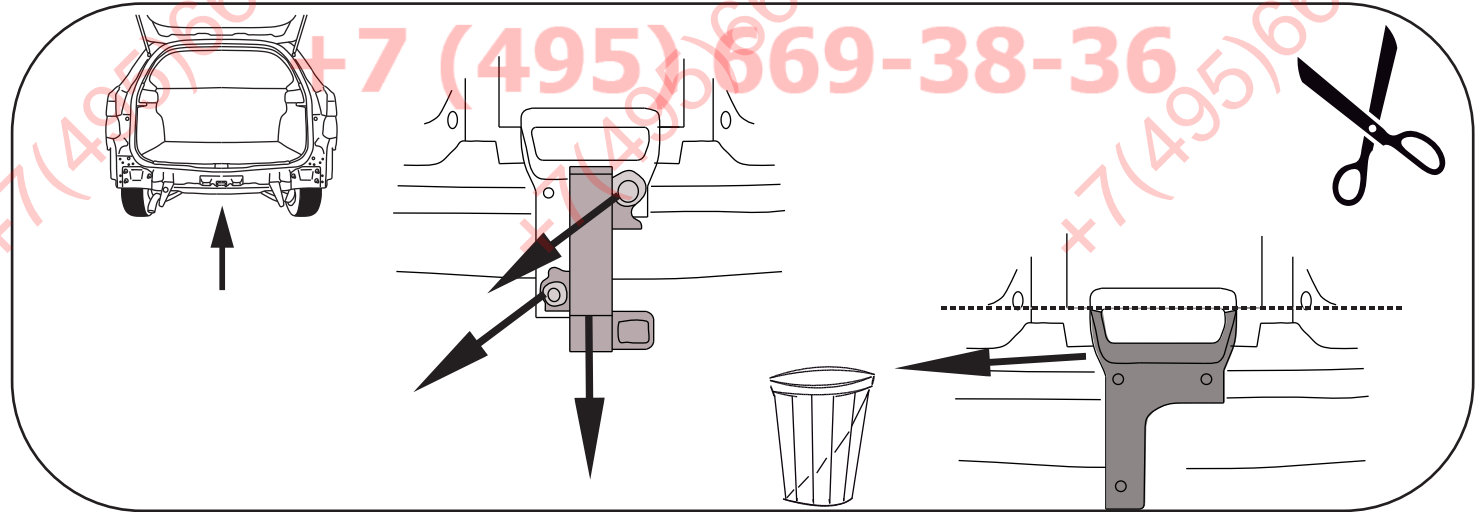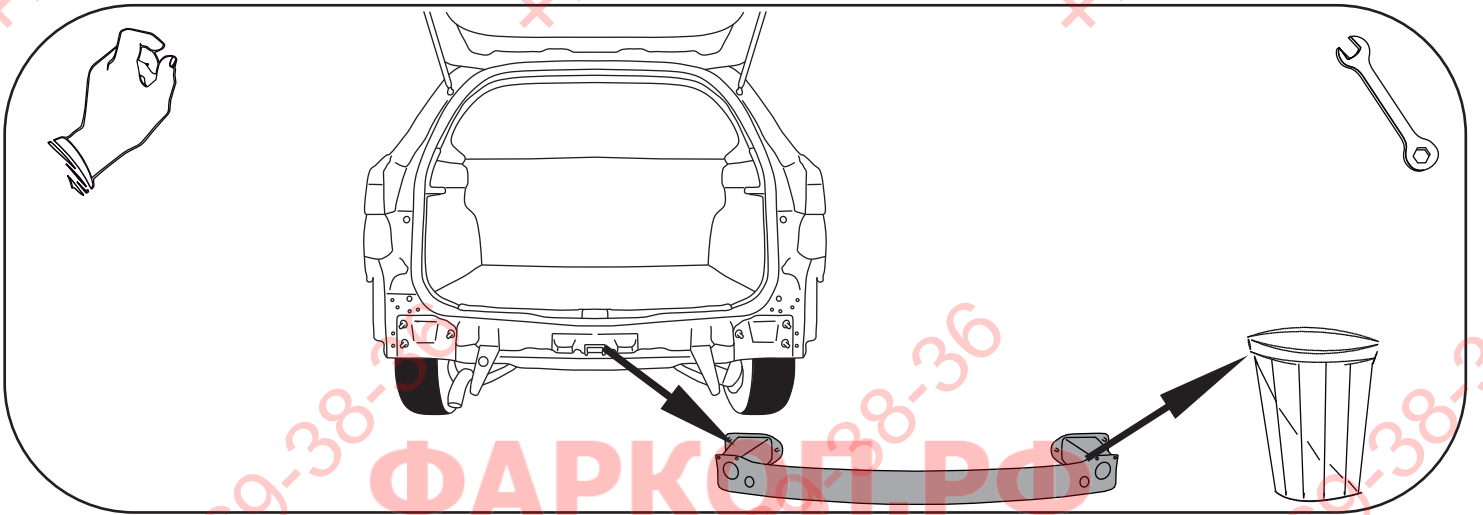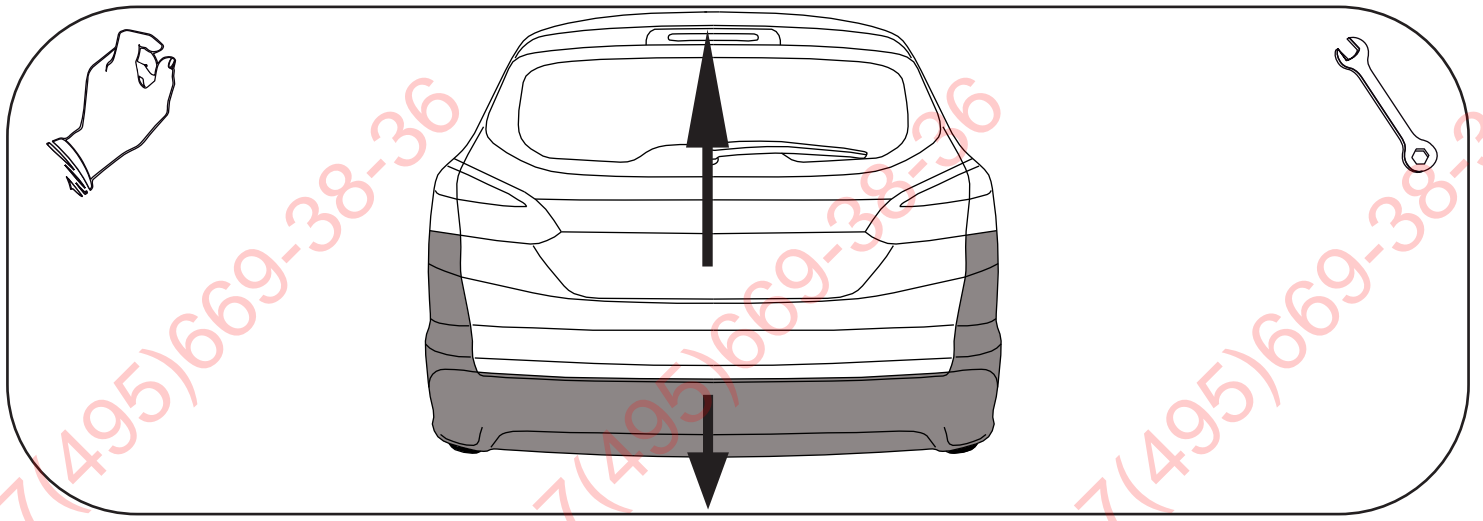

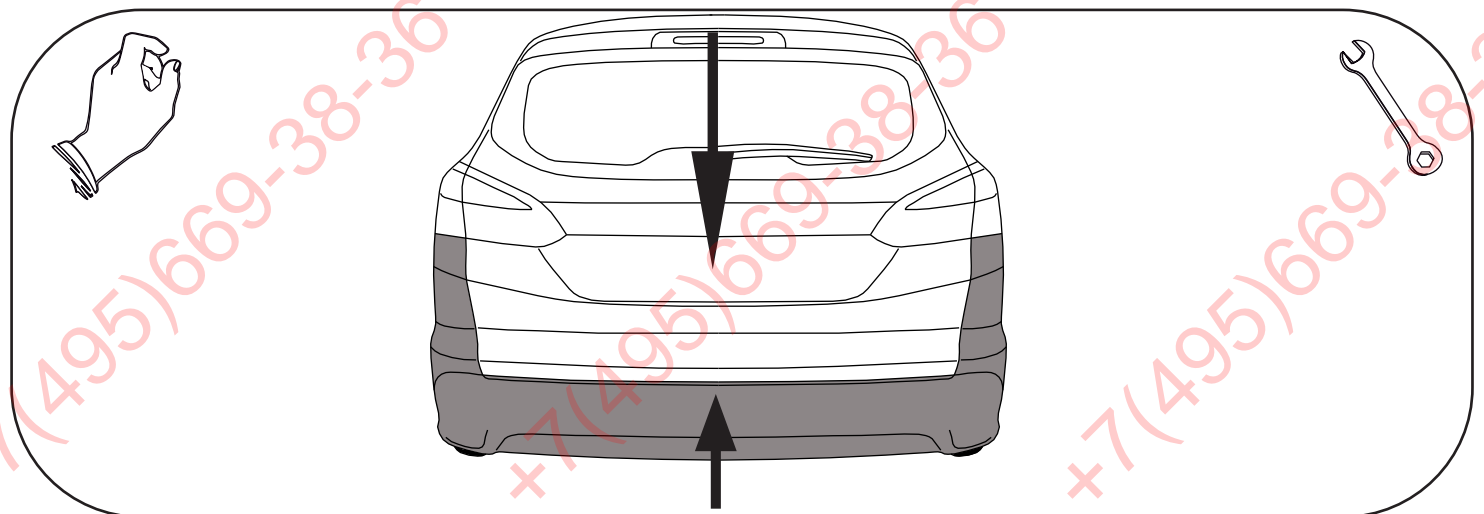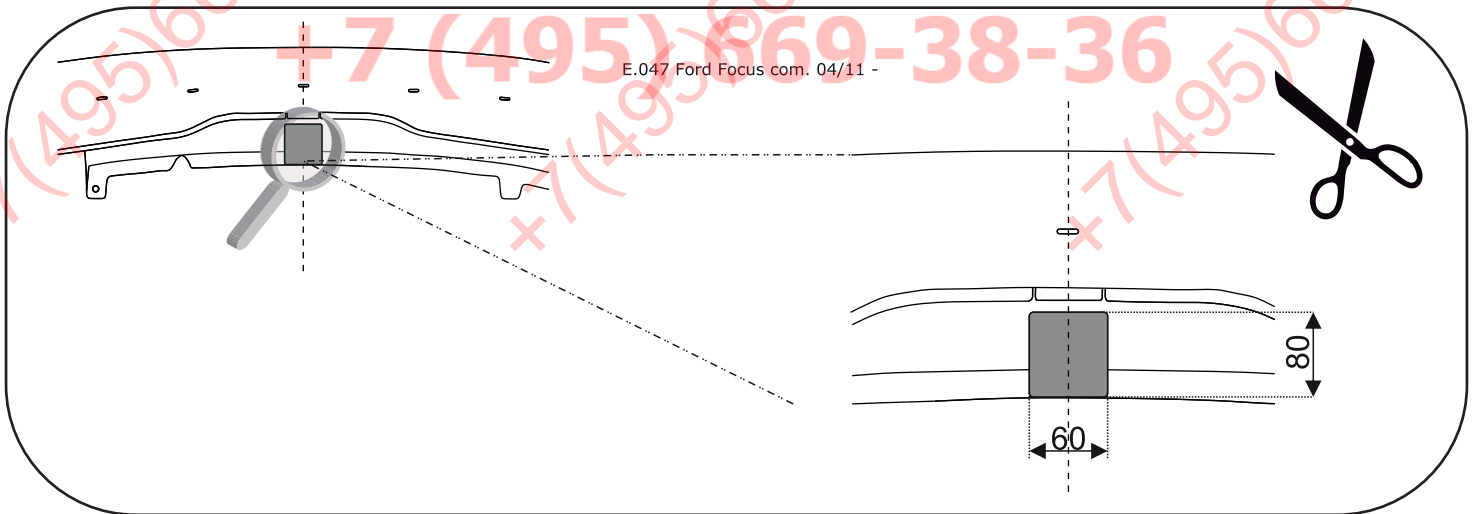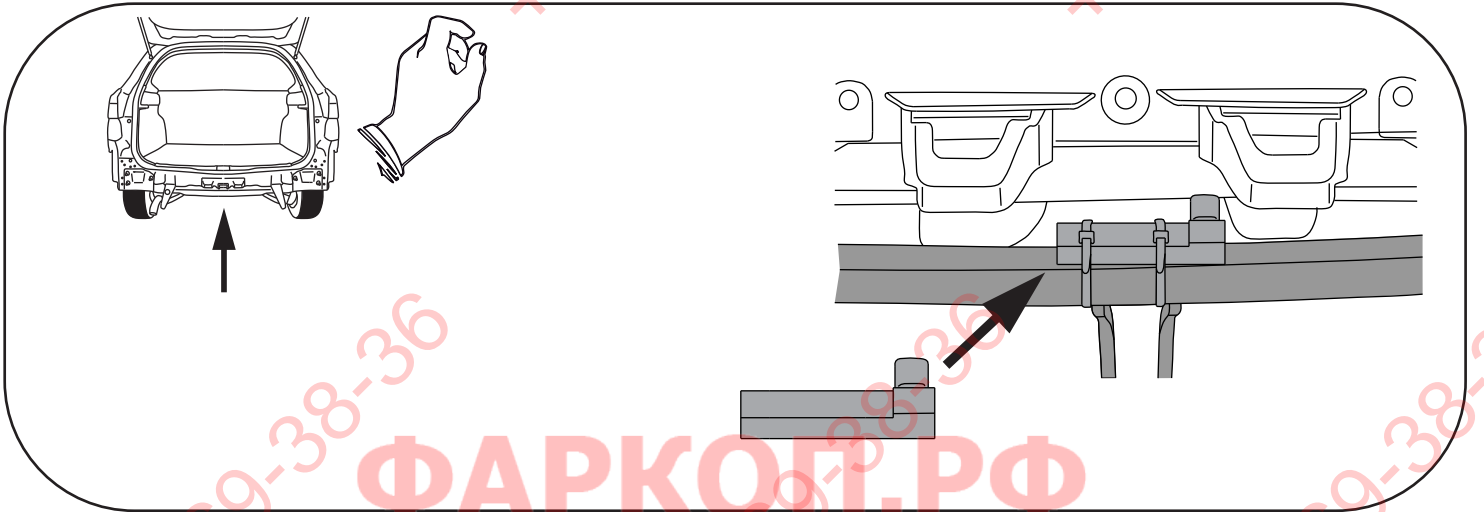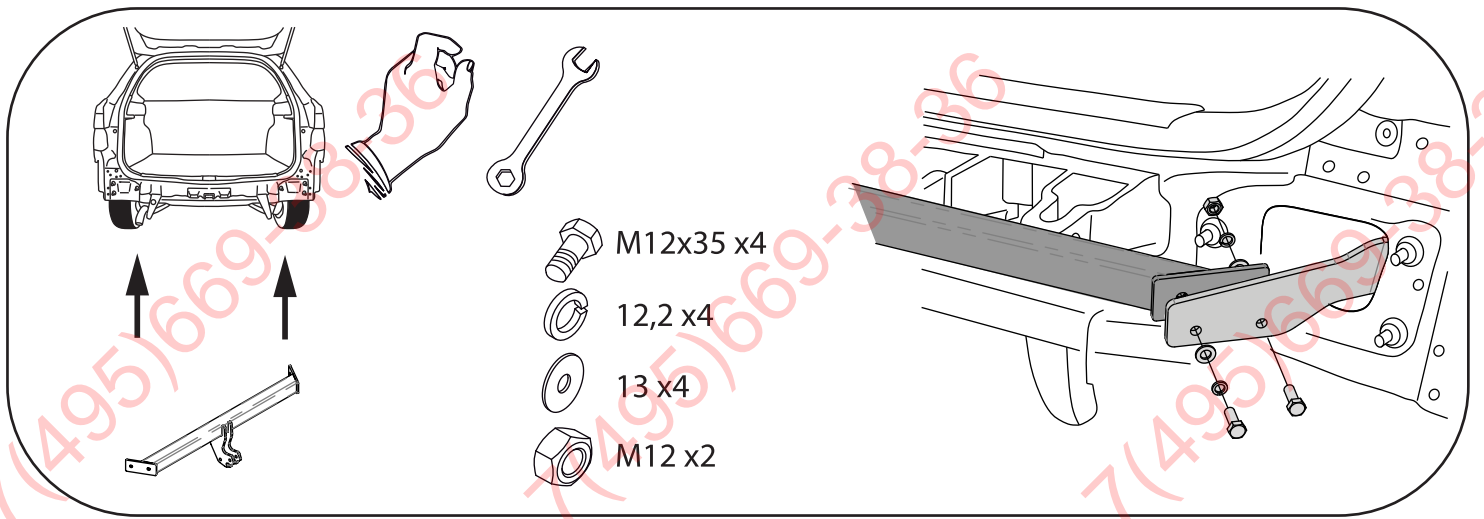

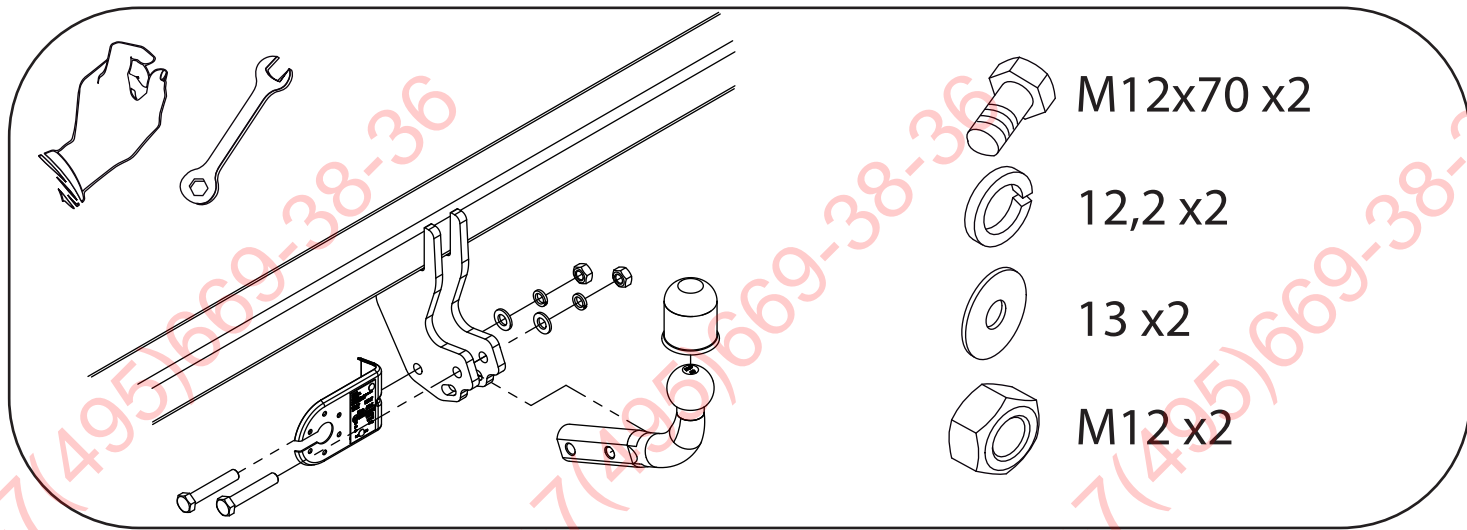

**ФАРКОГ.РФ**

**+7 (495) 669-38-36**