




PEUGEOT 307 htb.
PEUGEOT 308 htb.

2001 -
2007 -

Cat. No. **P/021**

E20

E20 55R-01-1447

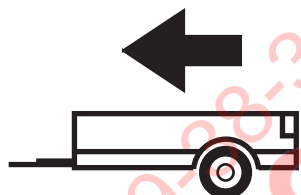

1700kg



60kg

D = 8,06kN

D (kN) =



MAX kg

x

MAX kg

x 0,00981



MAX kg

+

MAX kg




IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

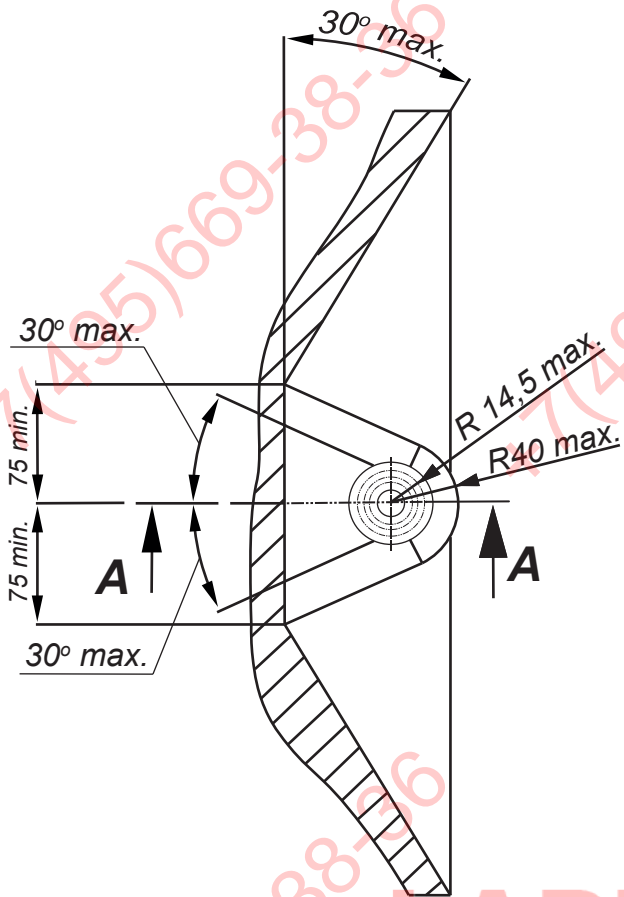

PRZEKRÓJ A-A

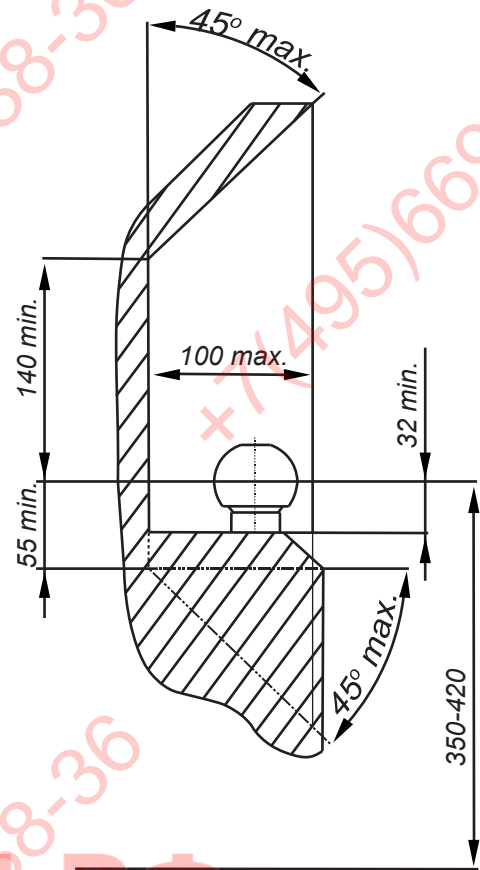

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.


F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.


D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b abzuhalten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



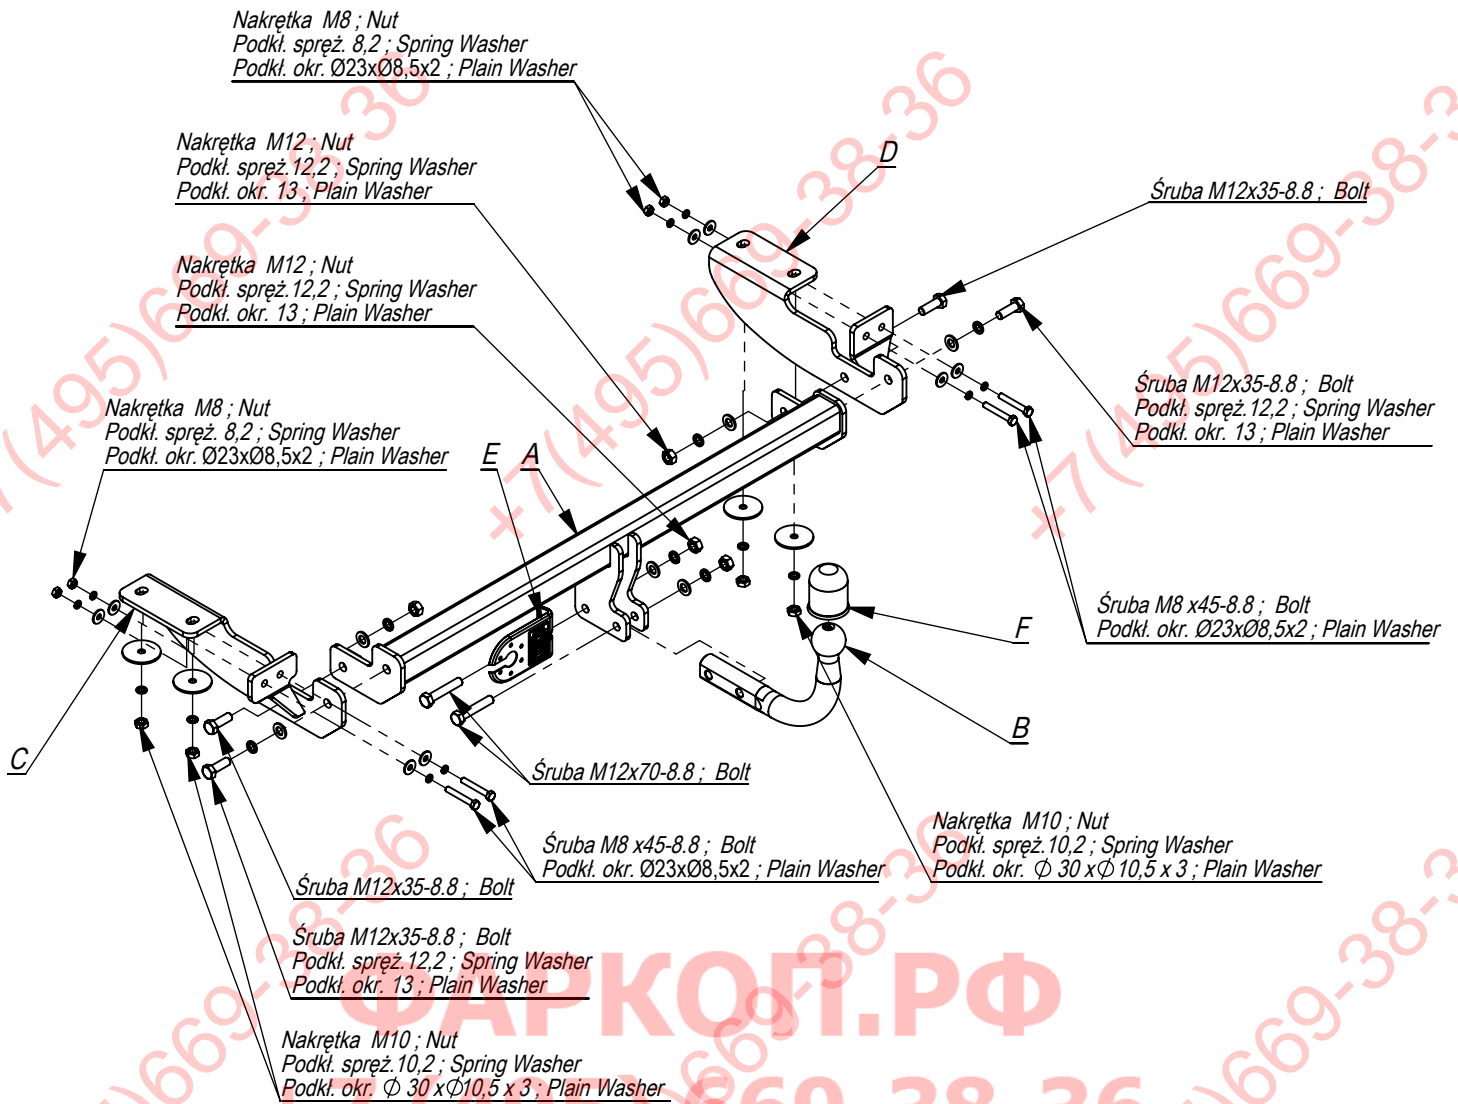

	A	x1		M12x70	2
				M12x35	4
				M8x45	4
	B	x1		M12	4
				M10	4
				M8	4
	C	x1		Ø30xØ10,5x3	4
				Ø23xØ8,5x2	8
	D	x1		13	6
	E	x1		12,2	6
				10,2	4
				8,2	4
	F	x1			

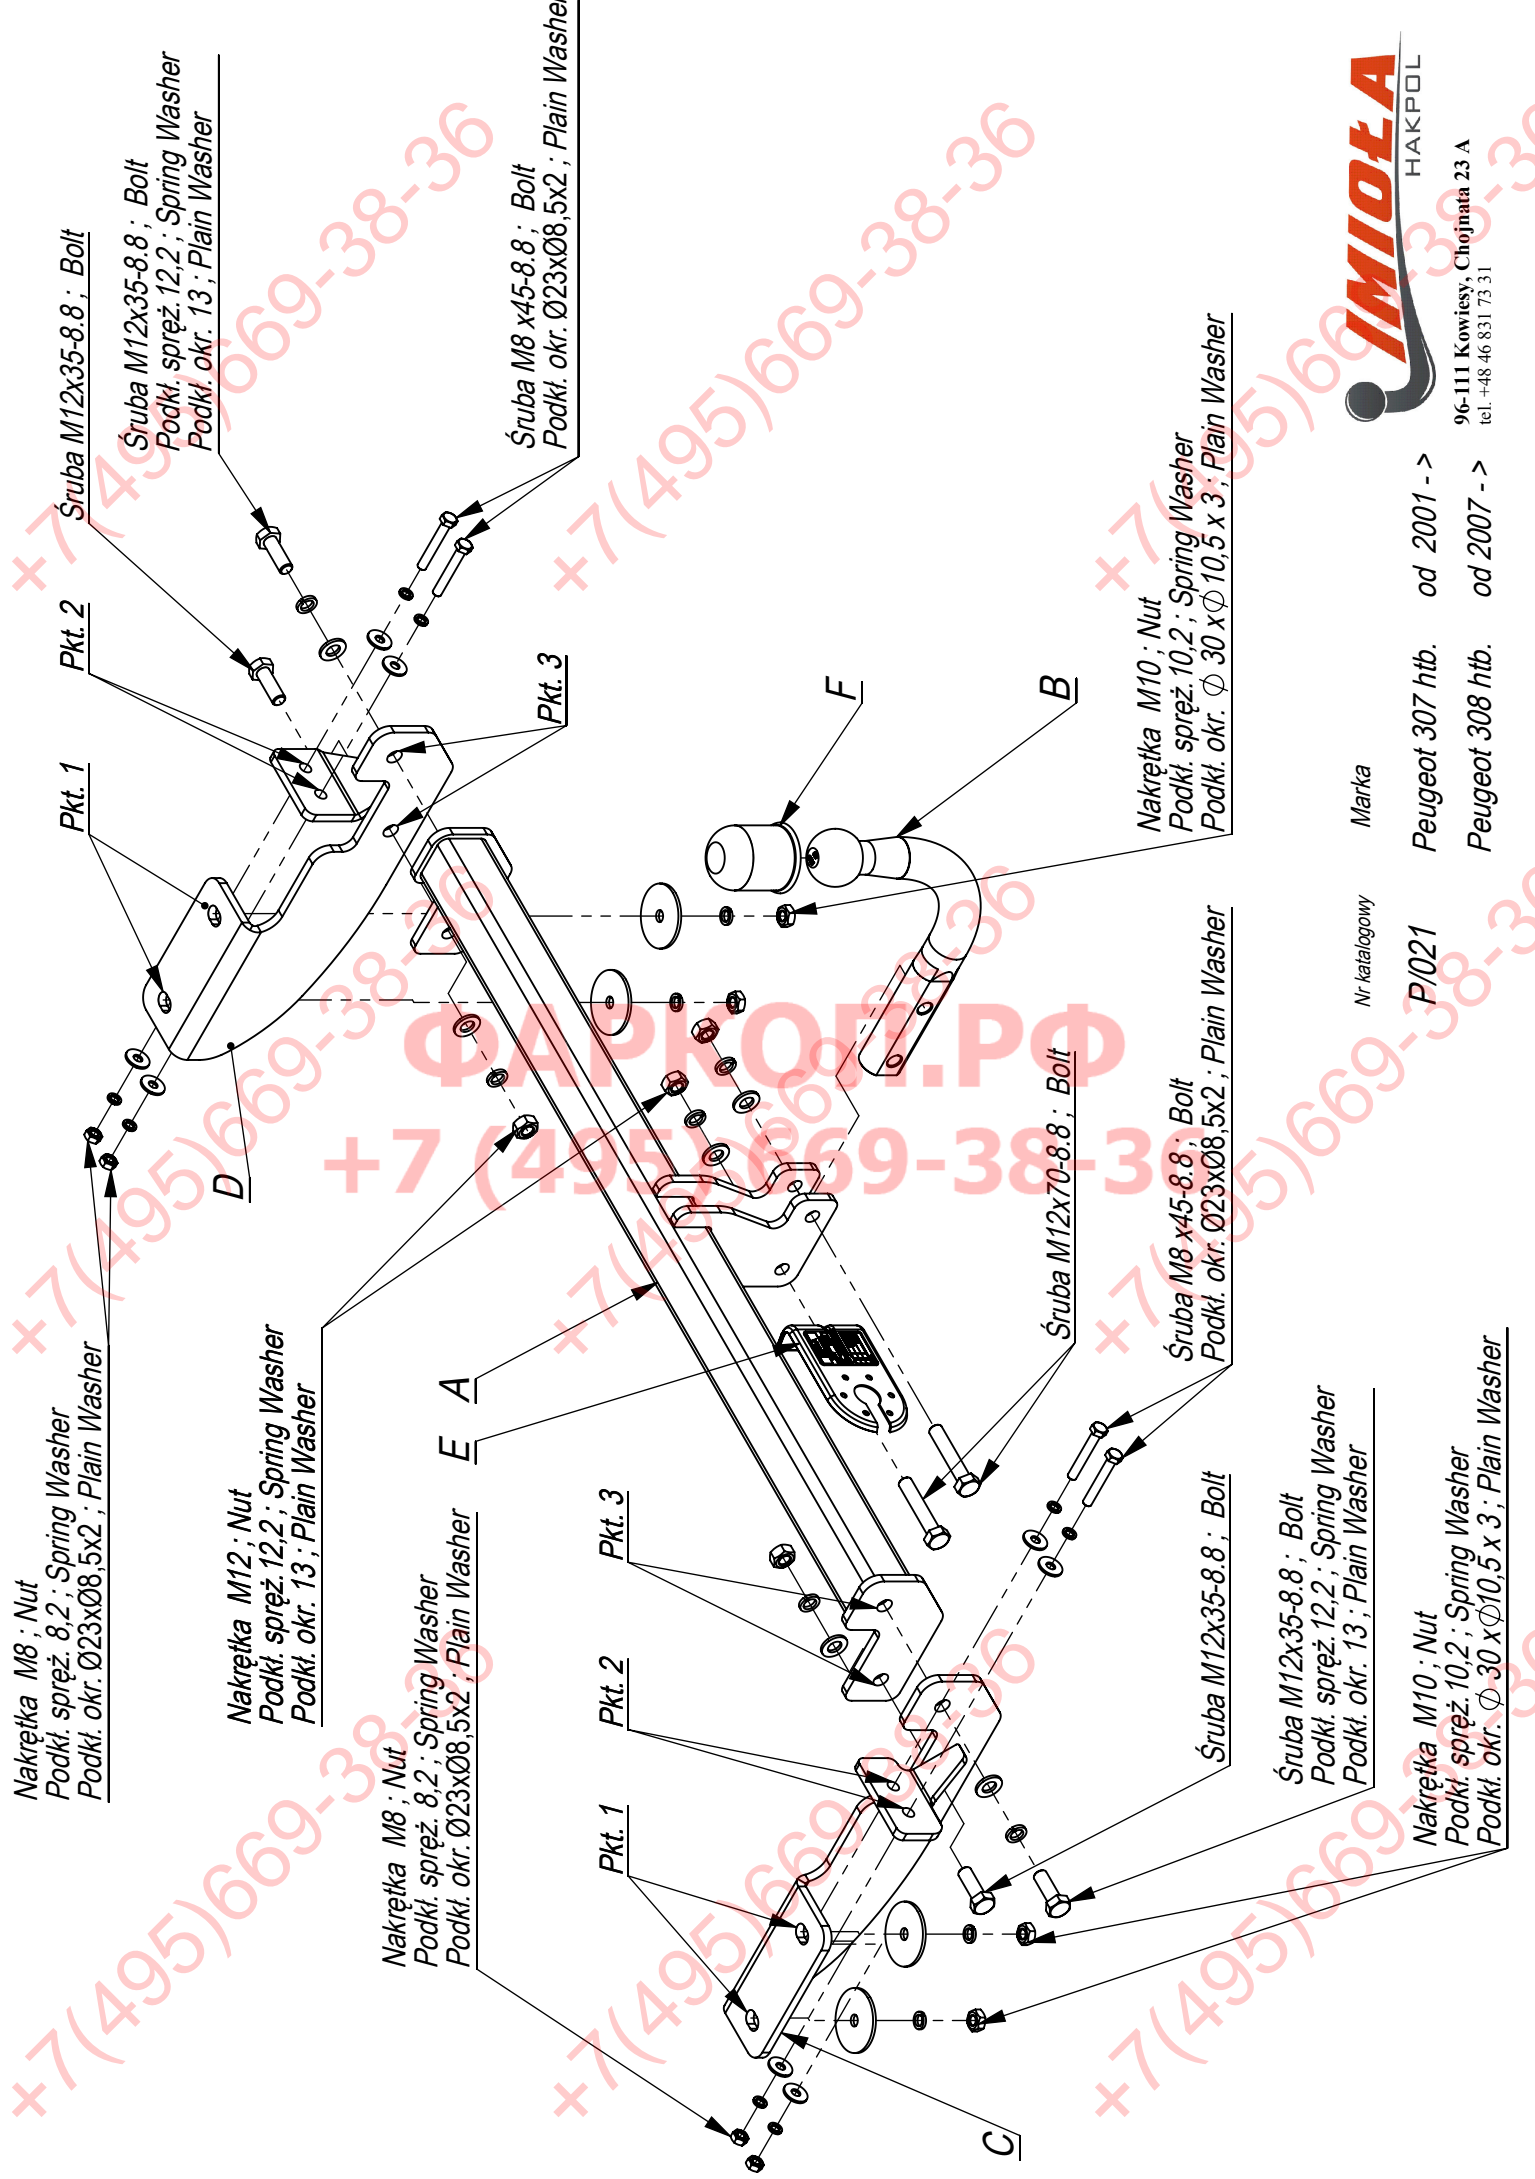

Nakrętka M8 ; Nut
 Podkl. spręż. 8,2 ; Spring Washer
 Podkl. okr. Ø23xØ8,5x2 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M8 ; Nut
 Podkl. spręż. 8,2 ; Spring Washer
 Podkl. okr. Ø23xØ8,5x2 ; Plain Washer

Pkt. 1
 Pkt. 2
 Pkt. 3

Pkt. 1
 Pkt. 2

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M8 x45-8.8 ; Bolt
 Podkl. okr. Ø23xØ8,5x2 ; Plain Washer

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

Śruba M8 x45-8.8 ; Bolt
 Podkl. okr. Ø23xØ8,5x2 ; Plain Washer

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt
 Podkl. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut
 Podkl. spręż. 10,2 ; Spring Washer
 Podkl. okr. Ø 30 x Ø10,5 x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut
 Podkl. spręż. 10,2 ; Spring Washer
 Podkl. okr. Ø 30 x Ø10,5 x 3 ; Plain Washer

Nr katalogowy
 Marka

P/021
 Peugeot 307 htb. od 2001 ->
 Peugeot 308 htb. od 2007 ->



96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
 tel. +48 46 831 73 31



- Odkręcić zderzak.
- Od tylnego pasa odkręcić belkę zderzeniową (nie będzie już wykorzystana).
- Elementy zaczepu C i D przykręcić lekko do podłużnic, na wystające śruby nakrętkami M10 (pkt 1) oraz do tylnego pasa śrubami M8x45 8.8 (pkt 2).
- Do elementów zaczepu C i D przykręcić belkę zaczepu A śrubami M12x35 8.8 (pkt 3).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Przykręcić zderzak.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the bumper.
- Unscrew the bumper bar from the rear belt (it will not be used any more).
- Screw slightly the elements C and D to the metal clamps, on the protruding bolts with nuts M10 (point 1) and to the rear belt with bolts M8x45 8.8 (point 2).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x35 8.8 (point 3).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Screw the bumper.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.


- Dévisser le pare-chocs
- Déposer le butoir de l'ail arriere de voiture, (il ne sera plus utilisé).
- Serrez legerement les éléments du crochet C et D aux longerons par boulons avec des ecrous M10 (point 1) et a la ceinture arri?re par les boulons M8x45 8.8 (point 2).
- Serrez les ocle du Rochet A au Rochet C et D par les boulons M12x35 8.8 (point 3).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Serrez le pare-choc.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électriquepar.
- Raccorder le circuit électrique.



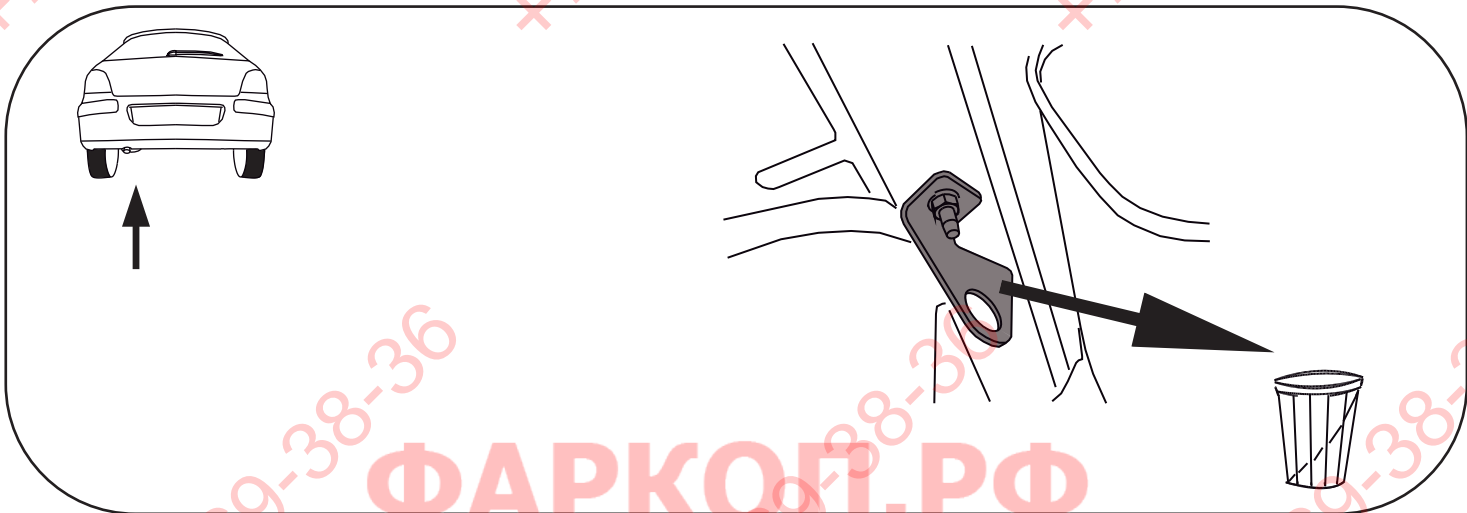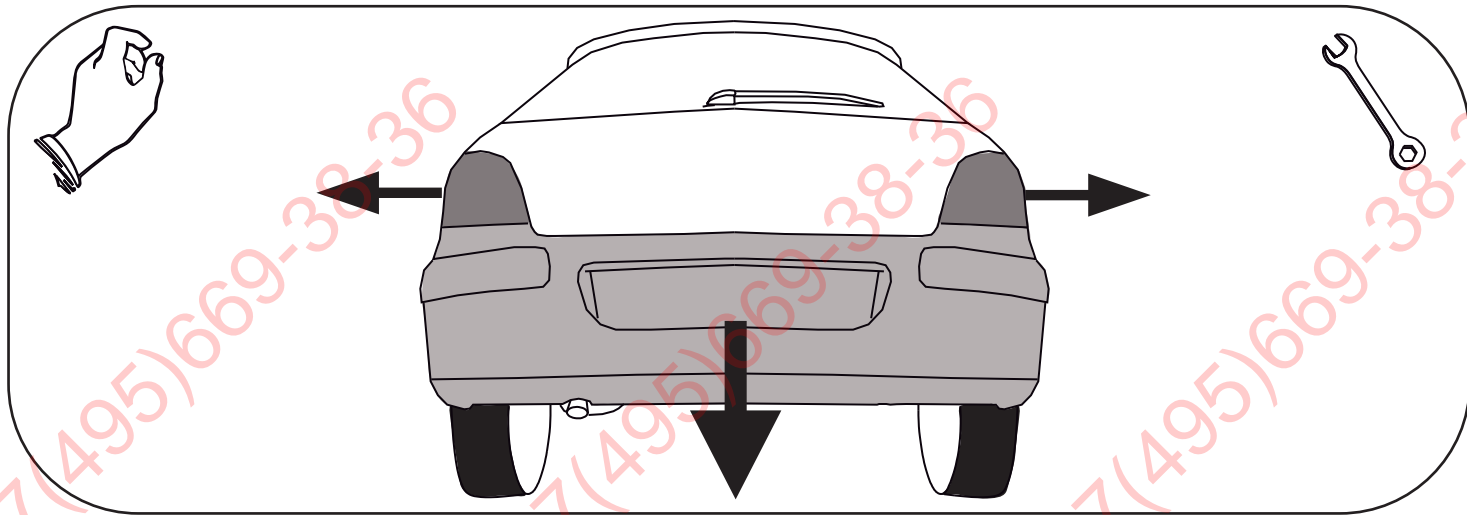

- Die Anhängerkupplung abschrauben.
- Von dem hinteren Karosseriestreifen den Stoßbalken abschrauben, wird nicht wieder gebraucht.
- Die Tragteile C und D an die Längsträger auf die herausragenden Schrauben mit den Muttern M10 (Punkt 1) und an den hinteren Karosseriestreifen mit den Schrauben M8x45 8.8 (Punkt 2) locker anschrauben.
- An die Tragteile C und D den Querbalken A mit den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 3) anschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenen Drehmoment festziehen.
- Die Stoßstange anschrauben.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung mit den anschrauben.
- Die Elektroinstallation anschließen.

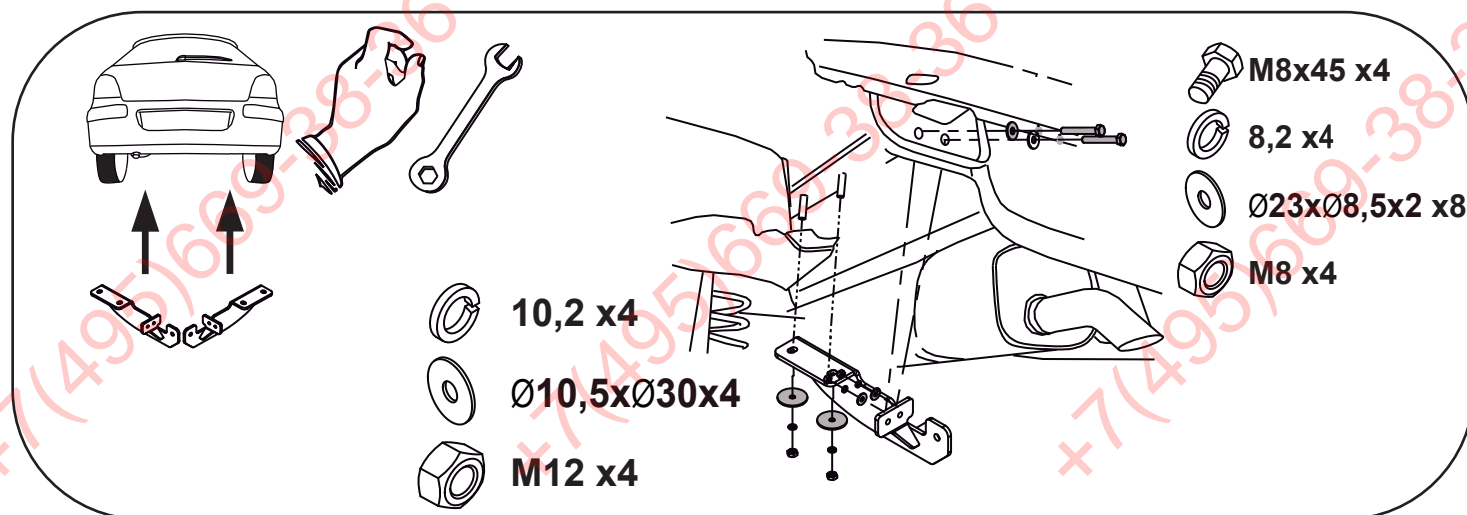


- Desenrosque el parachoques.
- Desenrosque la barra de impacto (ya no es necesario).
- Fijar los elementos C y D a los largueros con tuercas M10 (punto 1) y a la correa trasera con tornillos M8x45 (punto 2).
- Apretar una barra el ganchode remolque A con los tornillos M12x35 8.8 (punto 3).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Fijar el parachoques.
- Atornille la bola y la placa de toma de corriente eléctrica. con tornillos M12x70 8.8.
- Conectar la instalación eléctrica.



ФАРКОГ.РФ



-  M8x45 x4
-  8,2 x4
-  Ø23xØ8,5x2 x8
-  M8 x4

-  10,2 x4
-  Ø10,5xØ30x4
-  M12 x4

